



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Гильотина гидравлическая

Metal Master HCQ



MetalMaster

Вы приобрели оборудование MetalMaster™ – одного из мировых лидеров рынка металлообработки. Продукция MetalMaster™ отличается высоким качеством и надежностью. Контроль качества продукции осуществляется на всех этапах производства и непосредственно перед отгрузкой транспортной компании. Качественное сервисное обслуживание гарантирует устранение неполадок оборудования в кратчайшие сроки. Каждый случай гарантийного ремонта является предметом тщательного изучения и разбирательства.

MetalMaster™ – это высочайшее качество, приемлемые цены, широкий ассортимент и профессиональное обслуживание.

Расположенное в Германии конструкторское бюро MetalMaster™ осуществляет разработку новых видов станков и металлообрабатывающего оборудования, отвечая запросам потребителей, находящихся в разных странах мира. Ежегодно в России появляются новые модели оборудования, отвечающие технико-экономическим требованиям российского рынка.

MetalMaster™ представляет **более 70 видов** металлообрабатывающего оборудования:

- Листогибы
- Листогибочные прессы
- Вальцы
- Профилегибы
- Гильотины
- Ленточнопильные станки
- Вырубные станки и кругорезы
- Токарные станки
- Фрезерные станки
- Сверлильные станки

Мы будем рады узнать дополнительные потребности наших клиентов. Наши специалисты помогут вам эффективно осуществить комплексную модернизацию производства, а также покажут пути расширения бизнеса. Для каждого клиента существуют готовые комплексные решения.



С НАДЕЖДОЙ НА ДОЛГОСРОЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО!

Оглавление

Введение:

| | | |
|-------|---|----|
| I. | <u>Правила техники безопасности</u> | 3 |
| II. | <u>Подъемные и монтажные операции</u> | 4 |
| III. | <u>Общая информация</u> | 8 |
| IV. | <u>Основные технические характеристики машины</u> | 9 |
| V. | <u>Конструкция и основные принципы работы</u> | 13 |
| VI. | <u>Гидравлическая (пневматическая) система</u> | 22 |
| VII. | <u>Регулировка, эксплуатация и смазка машины</u> | 28 |
| VIII. | <u>Правила безопасности, техобслуживание и диагностика неисправностей</u> | 31 |
| IX. | <u>Список запасных и быстро изнашиваемых частей</u> | 33 |

Руководство по эксплуатации содержит инструкции по эксплуатации и техобслуживанию машины.

Руководство следует хранить в надежном месте.

Содержание документа подлежит изменению без предварительного уведомления.

I. Правила техники безопасности

Внимание! В целях обеспечения безопасности соблюдайте изложенные ниже правила:

- Оператор должен обладать надлежащей квалификацией.
- Перед началом работы на машине оператор должен внимательно ознакомиться с содержанием Руководства по эксплуатации, чтобы получить информацию о принципе действия, рабочих параметрах и правилах безопасной эксплуатации машины.
- Операторы и их помощники должны строго соблюдать все требования техники безопасности при работе на машине.
- Регулярно проверяйте затяжку соединительных болтов и гидравлических соединителей. В случае обнаружения ослабленных соединительных элементов, необходимо затянуть их надлежащим образом перед включением машины.
- В целях безопасности машина должна быть надлежащим образом заземлена.
- Во избежание повреждения машины запрещается превышать указанное номинальное давление.
- Запрещается помещать руки и другие части тела внутрь верхнего и нижнего рабочего цилиндра, а также внутрь гидравлического цилиндра, во время эксплуатации и техобслуживания машины.
- Запрещается помещать руки и другие части тела внутрь вертикальных колонн при включенном машине.
- Ежедневно перед включением станка проверяйте функционирование необходимых защитных устройств.
- Установленные дефекты станка или защитных устройств необходимо немедленно устранить с помощью уполномоченных для этого специалистов. Не включайте в таких случаях станок, выключите его из эл. сети.
- Никогда не хватайтесь за движущиеся части станка.
- Не оставляйте без присмотра включенный станок. Всегда выключайте его, прежде чем покинете рабочее место.
- Работы по электрике станка должны выполняться только электрики.
- Немедленно заменяйте поврежденный сетевой кабель.
- Все работы по установке, монтажу, чистке должны производиться только после выключения станка из эл. сети.

При работе на гильотинных ножницах необходимо:

- Направлять разрезаемый лист к лезвиям медленно, без толчков и не держать руки на линии разреза.
- Остерегаться соприкосновения с подвижными частями ножниц.
- Чаще проверять прочность крепления ножей.
- Работать с предохранительным экраном перед лезвиями.
- После выполнения хода ножами обязательно снимать ногу с педали.
- Не допускать нагрузки на ножницы выше паспортной нормы.
- В случаях самопроизвольного опускания ножей, необходимо немедленно прекратить работу и доложить мастеру.
- Не допускать использования затупленных ножей.
- Запрещается во время работы вводить руку в проем зажимающей балки и под балку.
- При разрезании короткого остатка заготовки, подачу проводить специальным приспособлением.

II. Подъемные и монтажные операции

1. Подъемные операции

Подъемные операции следует выполнять согласно приведенным ниже рисункам 1.1, 1.2.

Запрещается выполнять подъемные операции согласно рисунку 1.3.

Машина поставляется в комплекте с подвесками-кронштейнами, предназначенными для выполнения подъемно-монтажных операций. При выборе подъемного устройства и проволочных тросов следует учитывать вес машины.

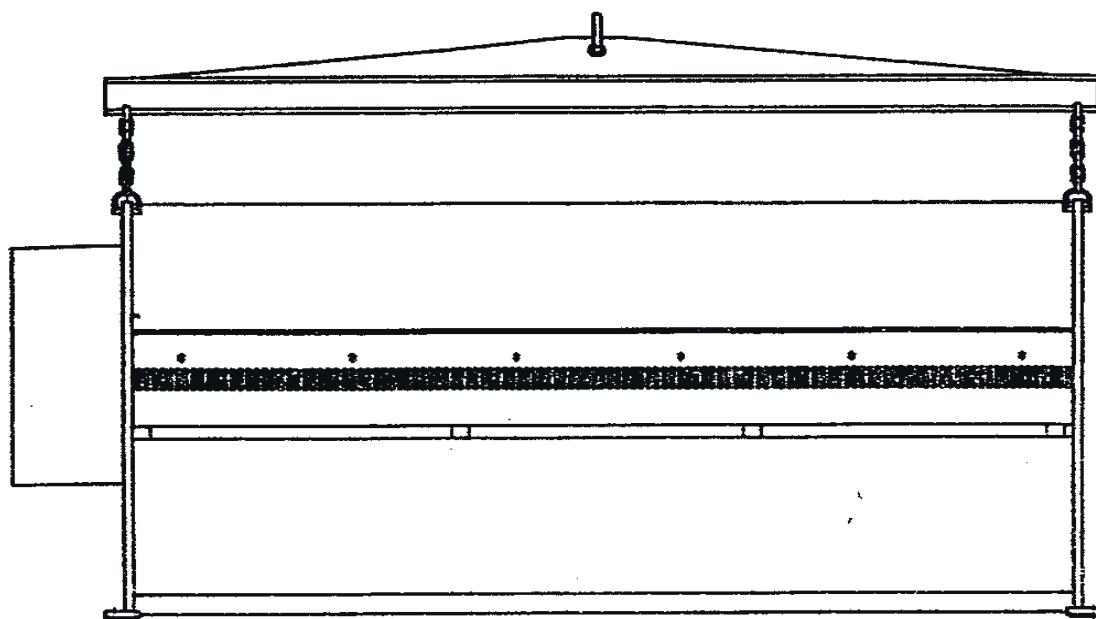


Рис. 1.1: Правильное выполнение подъемных операций

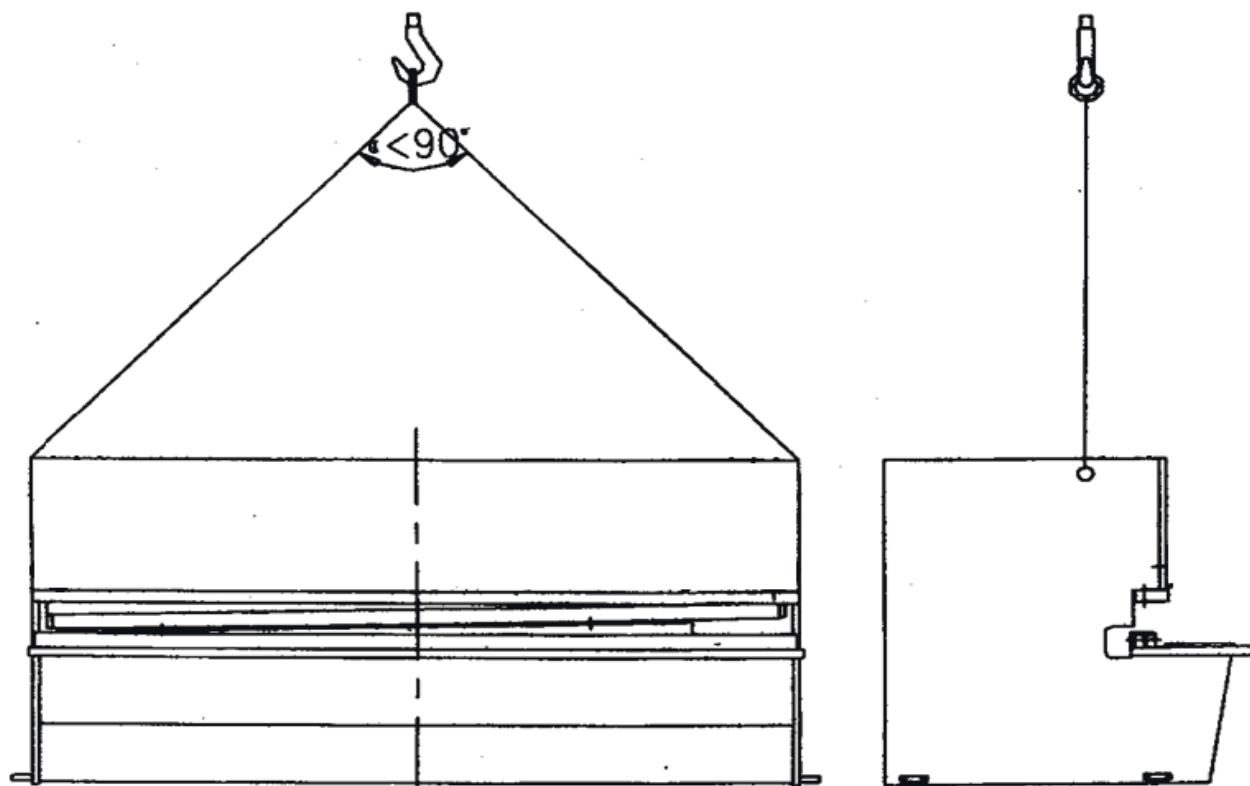


Рис. 1.2: Правильное выполнение подъемных операций

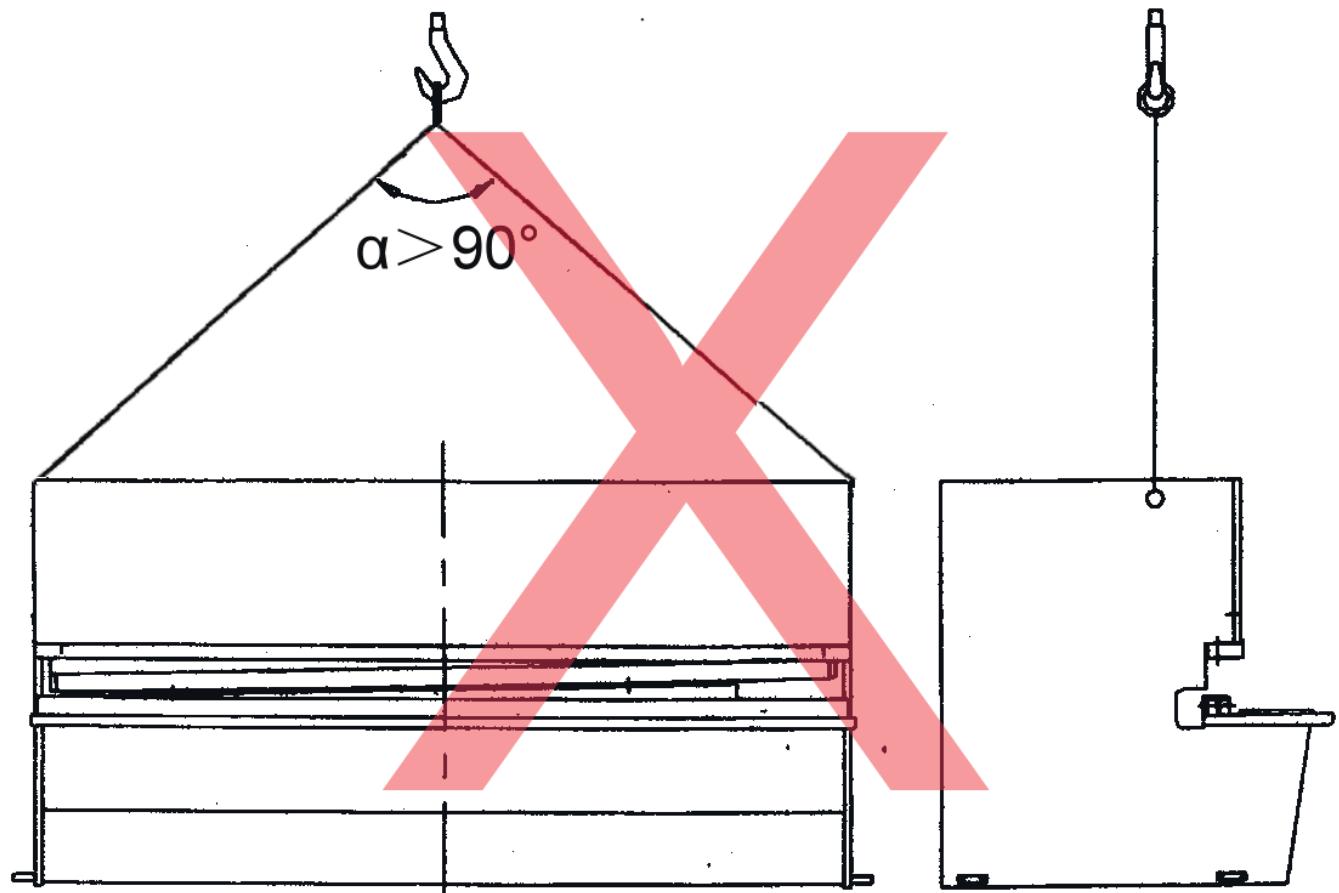


Рис. 1.3: Неправильное выполнение подъемных операций

1.2. Фундамент машины

- (1) Определите размер фундамента согласно чертежу (Рис. 1.4, 1.1)
- (2) Грунт на участке фундамента должен быть утрамбован. Глубина зависит от типа почвы. Заливка цементного раствора осуществляется в два этапа. Машина устанавливается на десятый-пятнадцатый день после первой заливки. Фундаментные болты вставляются после первого выравнивания. Затем через сорок восемь часов после второй заливки между полом и фундаментом машины устанавливается стальной лист. Размер стального листа определяется согласно Рис. 1.5.

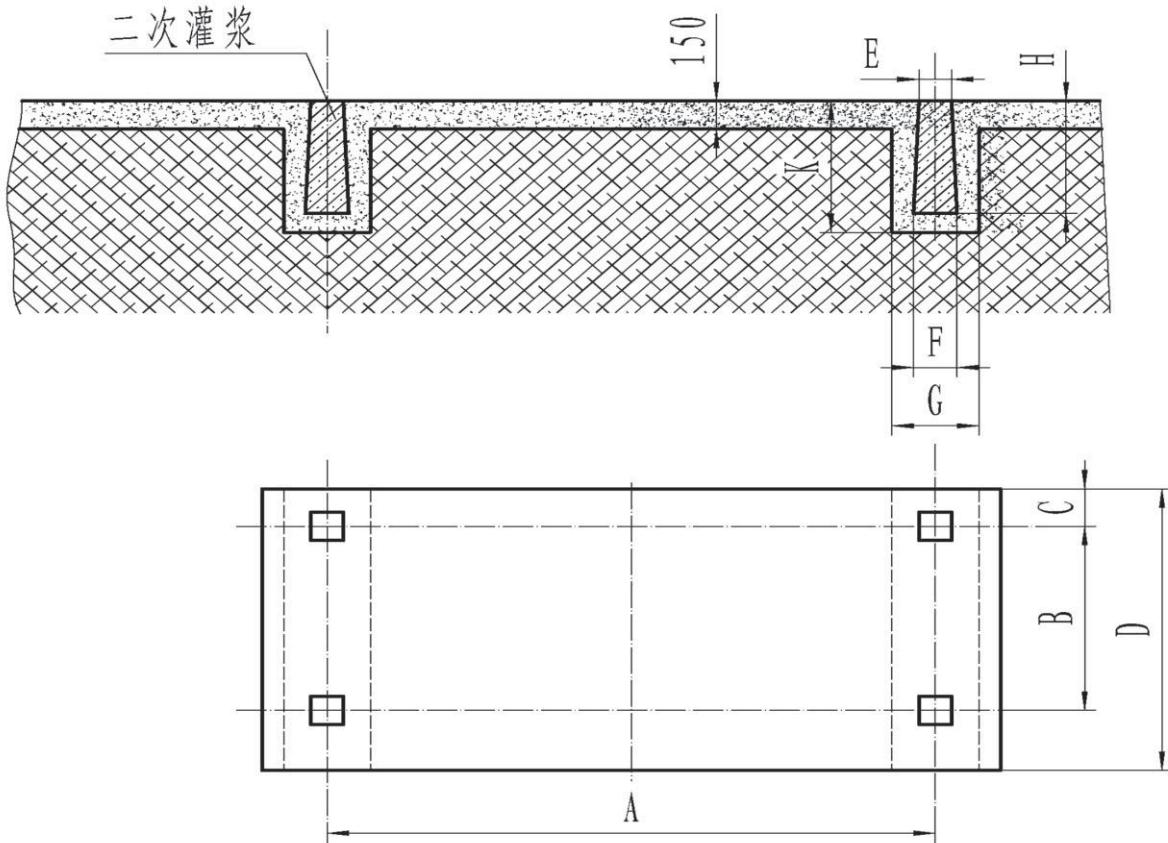


Рис. 1.4. Фундамент

| | A | B | C | D | E | F | G | H | K |
|---------|------|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 4*2000 | 2350 | 1000 | 300 | 1800 | 150 | 200 | 400 | 500 | 600 |
| 4*2500 | 2850 | 1000 | 300 | 1800 | 150 | 200 | 400 | 500 | 600 |
| 4*3200 | 3570 | 1260 | 300 | 1800 | 150 | 200 | 400 | 500 | 600 |
| 4*4000 | 4370 | 1180 | 300 | 1800 | 150 | 200 | 400 | 500 | 600 |
| 6*2500 | 2880 | 1260 | 300 | 2000 | 150 | 200 | 400 | 500 | 600 |
| 6*3200 | 3582 | 1260 | 300 | 2000 | 150 | 200 | 400 | 500 | 600 |
| 6*4000 | 4420 | 1220 | 300 | 2000 | 150 | 200 | 400 | 500 | 600 |
| 8*2500 | 2890 | 1260 | 300 | 2000 | 150 | 200 | 400 | 500 | 600 |
| 8*3200 | 3563 | 1260 | 300 | 2000 | 150 | 200 | 400 | 500 | 600 |
| 8*4000 | 4402 | 1220 | 300 | 2000 | 150 | 200 | 400 | 500 | 600 |
| 10*2500 | 2930 | 1460 | 300 | 2100 | 150 | 200 | 400 | 500 | 600 |
| 10*3200 | 3630 | 1460 | 300 | 2100 | 150 | 200 | 400 | 500 | 600 |
| 10*4000 | 4440 | 1480 | 300 | 2100 | 150 | 200 | 400 | 500 | 600 |

Рис. 1.1: Таблица для определения размера фундамента

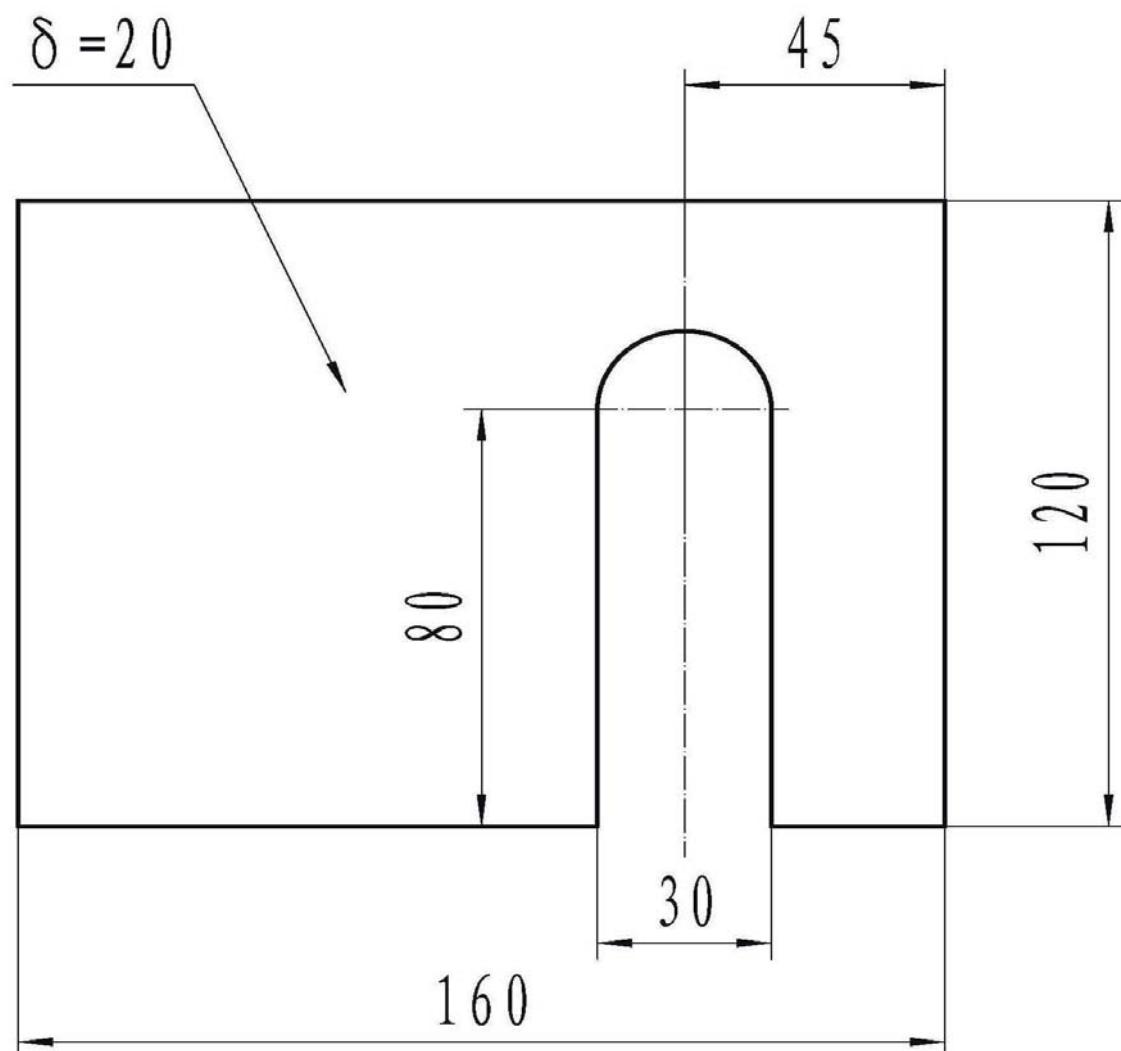


Рис. 1.5: Опорные элементы фундамента

1.3. Установка машины

Перед установкой машины снимите крышку с рабочего стола. Установите линейку длиной 1 метр на опоры. Допустимое отклонение составляет 0,2 мм по диагонали на каждые 1000 мм.

III. Общая информация

Руководство по эксплуатации содержит инструкции по эксплуатации и техобслуживанию машины. Руководство следует хранить в надежном месте.

Разработка, изготовление и испытание машины осуществляется согласно следующим стандартам:

GB/T14404-93 «Точная настройка режущих станков»

JB5179-91 «Технические требования, предъявляемые к режущим станкам»

JB8781-98 «Требования безопасности, предъявляемые к режущим станкам»

GB5226.1 «Общие технические требования, предъявляемые к механическому и электрическому оборудованию»

3.1. Характеристики машины

Конструкция машины содержит сварную раму, гидравлический привод и азотный цилиндр обратного хода. Машина надежна в эксплуатации, обладает компактными размерами, малым весом и высокой прочностью.

Машина оснащена передним и задним упорами. Панель управления оснащена цифровым дисплеем для индикации положения заднего упора, которое легко регулируется вручную.

Передний упор оснащен стержнем для блокировки. Кроме того, предусмотрено устройство для освещения стального листа при резке. Возможна плавная регулировка хода держателя верхнего ножа с целью увеличения количества тактов при резке стального листа малой ширины. В целях обеспечения безопасности эксплуатации предусмотрено защитное ограждение режущей пластины.

Регулировка зазора между лезвиями осуществляется просто и без усилий.

3.2. Область применения машины

Машина предназначена для резки стальных листов толщиной 1 мм. Усилие режущей пластины составляет 450 МПа. Толщина режущей пластины должна быть изменена в случае изменения параметров обрабатываемого листа.

Машина обладает высоким КПД и широко используется в производстве самолетов, автомобилей, судов, распределительных шкафов и т.п.

3.3. Рабочие условия и требования, предъявляемые к машине

Машина предназначена для работы на участках с низкой влажностью, без чрезмерного содержания пыли, с надлежащим освещением, но без воздействия прямых солнечных лучей.

Примечание: Перед началом работы на машине внимательно ознакомьтесь с содержанием настоящего руководства.

IV. Основные технические характеристики машины

| № | Описание | Ед. изм. | Модель | | | | |
|----|--|----------------------|--------|---------------------|---------|---------|------|
| | | | 4*2000 | 4*2500 | 4*3200 | 4*4000 | |
| 1 | Максимальная толщина резки | мм | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 2 | Максимальная ширина резки | мм | 2000 | 2500 | 3200 | 4000 | |
| 3 | Усилие режущей пластины | Н/мм ² | 450 | 450 | 450 | 450 | |
| 4 | Угол резания | | 1° 30' | 1° 30' | 1° 30' | 1° 30' | |
| 5 | Макс. расстояние до заднего упора | мм | 480 | 480 | 600 | 600 | |
| 6 | Количество тактов | мин ⁻¹ | 22 | 17 | 14 | 12 | |
| 7 | Расстояние между вертикальными колоннами | мм | 2200 | 2700 | 3420 | 4220 | |
| 8 | Длина лезвия | мм | 2050 | 2600 | 3300 | 4100 | |
| 9 | Высота рабочего стола | мм | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| 10 | Главный двигатель | Модель | | Y112M-4 | Y112M-4 | Y132S-4 | |
| | | Мощность | кВт | 4,0 | 4,0 | 5,5 | |
| | | Скорость | об/мин | 1500 | 1500 | 1500 | |
| 11 | Двигатель заднего упора | Модель | | Y80 ₂ -6 | | | |
| | | Мощность | кВт | 0,55 | | | |
| | | Скорость | об/мин | 910 | | | |
| 12 | Аксиально-поршневой насос | Модель | | 10-MCY14-1B | | | |
| | | Расход рабочей среды | мл/об | 10 | | | |
| | | Давление | МПа | 32 | | | |
| 13 | Общие размеры | L | мм | 2600 | 3100 | 3840 | 4630 |
| | | W | мм | 2000 | 2100 | 2250 | 2550 |
| | | H | мм | 1500 | 1500 | 1620 | 1700 |
| 14 | Вес | кг | 2800 | 3200 | 4500 | 5900 | |
| 15 | Емкость масляного бака | л | 100 | 150 | 300 | 300 | |

| № | Описание | Ед. изм. | Модель | | | |
|----|--|----------------------|--------|-------------|---------|---------|
| | | | 6*2500 | 6*3200 | 6*4000 | |
| 1 | Максимальная толщина резки | мм | 6 | 6 | 6 | |
| 2 | Максимальная ширина резки | мм | 2500 | 3200 | 4000 | |
| 3 | Усилие режущей пластины | Н/мм ² | 450 | 450 | 450 | |
| 4 | Угол резки | | 1° 30' | 1° 30' | 1° 30' | |
| 5 | Макс. расстояние до заднего упора | мм | 600 | 600 | 600 | |
| 6 | Количество тактов | Мин ⁻¹ | 17 | 14 | 12 | |
| 7 | Расстояние между вертикальными колоннами | мм | 2720 | 3420 | 4260 | |
| 8 | Длина лезвия | мм | 2600 | 3300 | 4100 | |
| 9 | Высота рабочего стола | мм | 800 | 800 | 800 | |
| 10 | Главный двигатель | Модель | | Y132M-4 | Y132M-4 | Y132M-4 |
| | | Мощность | кВт | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| | | Скорость | об/мин | 1500 | 1500 | 1500 |
| 11 | Двигатель заднего упора | Модель | | Y802-6 | | |
| | | Мощность | кВт | 0,55 | | |
| | | Скорость | об/мин | 910 | | |
| 12 | Аксиально-поршневой насос | Модель | | 10-MCY14-1B | | |
| | | Расход рабочей среды | мл/об | 10 | | |
| | | Давление | МПа | 32 | | |
| 13 | Общие размеры | L | мм | 3130 | 3840 | 4630 |
| | | W | мм | 2320 | 2320 | 2450 |
| | | H | мм | 1600 | 1620 | 1700 |
| 14 | Вес | кг | 5200 | 6500 | 8500 | |
| 15 | Емкость масляного бака | L | 250 | 300 | 300 | |

| № | Описание | Ед. изм. | Модель | | |
|----|--|----------------------|---------------------|---------|---------|
| | | | 8*2500 | 8*3200 | 8*4000 |
| 1 | Максимальная толщина резки | мм | 6 | 6 | 6 |
| 2 | Максимальная ширина резки | мм | 2500 | 3200 | 4000 |
| 3 | Усилие режущей пластины | Н/мм ² | 450 | 450 | 450 |
| 4 | Угол резки | 度 | 1° 30' | 1° 30' | 1° 30' |
| 5 | Макс. расстояние до заднего упора | мм | 600 | 600 | 600 |
| 6 | Количество тактов | Min ⁻¹ | 17 | 14 | 12 |
| 7 | Расстояние между вертикальными колоннами | мм | 2720 | 3420 | 4260 |
| 8 | Длина лезвия | мм | 2600 | 3300 | 4100 |
| 9 | Высота рабочего стола | мм | 800 | 800 | 800 |
| 10 | Главный двигатель | Модель | Y160M-4 | Y160M-4 | Y160M-4 |
| | | Мощность | кВт | 11 | 11 |
| | | Скорость | об/мин | 1500 | 1500 |
| 11 | Двигатель заднего упора | Модель | Y80 ₂ -6 | | |
| | | Мощность | кВт | 0,55 | |
| | | Скорость | об/мин | 910 | |
| 12 | Аксиально-поршневой насос | Модель | 10-MCY14-1B | | |
| | | Расход рабочей среды | мл/об | 10 | |
| | | Давление | МПа | 32 | |
| 13 | Общие размеры | L | мм | 3130 | 3840 |
| | | W | мм | 2320 | 2320 |
| | | H | мм | 1600 | 1620 |
| 14 | Вес | кг | 6200 | 7300 | 9600 |
| 15 | Емкость масляного бака | L | 250 | 300 | 300 |

| № | Описание | Ед. изм. | Модель | | | |
|----|--|----------------------|---------|---------------------|---------|---------|
| | | | 10*2500 | 10*3200 | 10*4000 | |
| 1 | Максимальная толщина резки | мм | 6 | 6 | 6 | |
| 2 | Максимальная ширина резки | мм | 2500 | 3200 | 4000 | |
| 3 | Усилие режущей пластины | Н/мм ² | 450 | 450 | 450 | |
| 4 | Угол резки | 度 | 1° 30' | 1° 30' | 1° 30' | |
| 5 | Макс. расстояние до заднего упора | мм | 600 | 600 | 600 | |
| 6 | Количество тактов | Min ⁻¹ | 17 | 14 | 12 | |
| 7 | Расстояние между вертикальными колоннами | мм | 2750 | 3420 | 4220 | |
| 8 | Длина лезвия | мм | 2600 | 3300 | 4100 | |
| 9 | Высота рабочего стола | мм | 800 | 800 | 800 | |
| 10 | Главный двигатель | Модель | | Y160L-4 | Y160L-4 | Y160L-4 |
| | | Мощность | кВт | 15 | 15 | 15 |
| | | Скорость | об/мин | 1500 | 1500 | 1500 |
| 11 | Двигатель заднего упора | Модель | | Y80 ₂ -6 | | |
| | | Мощность | кВт | 0,55 | | |
| | | Скорость | об/мин | 910 | | |
| 12 | Аксиально-поршневой насос | Модель | | 10-MCY14-1B | | |
| | | Расход рабочей среды | мл/об | 10 | | |
| | | Давление | МПа | 32 | | |
| 13 | Общие размеры | L | мм | 3230 | 3940 | 4740 |
| | | W | мм | 2550 | 2550 | 2750 |
| | | H | мм | 1805 | 1805 | 1915 |
| 14 | Вес | кг | 8500 | 9800 | 11000 | |
| 15 | Емкость масляного бака | L | 250 | 300 | 300 | |

V. Конструкция и основные принципы работы

Сварная конструкция машины обеспечивает высокую прочность и жесткость.

1. Рама: (рис. 5.1)

Рамная конструкция обеспечивает высокую жесткость. Машина оборудована легко регулируемыми цилиндрами (11, 15), расположенными с правой и левой стороны рабочего стола (2).

На рабочем столе имеется шаровая опора для облегчения работы.

Держатель верхнего ножа: (Рис. 5.2)

Сварная конструкция держателя верхнего ножа обеспечивает высокую жесткость. Используя в качестве точки опоры эксцентриковую втулку (10), держатель верхнего ножа выполняет резку стального листа с помощью левого и правого цилиндров и цилиндра обратного хода (13).

Держатель верхнего ножа располагается вертикально опорной поверхности, что позволяет выполнять точную резку стального листа.

Гидравлические цилиндры:

Машина оснащена несколькими гидравлическими цилиндрами (рис. 5.6), расположенными на опорной поверхности. Когда масло поступает в гидравлические цилиндры, головка перемещается вниз, преодолевая усилие натяжения пружины (17), и оказывает давление на режущую пластину, которая после резки стального листа возвращается в прежнее положение под действием пружины.

Предварительно установленное давление может быть увеличено в случае увеличения толщины стального листа.

4. Передний и задний упор

Передний упор: Расположен на рабочем столе, фиксируется посредством стержня.

Возможна регулировка посредством рабочего блока, что особенно удобно при резке стальных листов малой толщины.

Задний упор (Рис. 5.6): устанавливается на держателе верхнего ножа и перемещается вверх-вниз вместе с держателем верхнего ножа. Регулировка заднего упора осуществляется приводом мощностью 0,55 кВт с зубчатой передачей. Задний упор перемещается вперед/назад нажатием кнопки -/+ в соответствии с заданными параметрами. При отсутствии заданных параметров перемещение можно осуществлять вращением ручного маховика (41).

Диапазон регулировки заднего упора составляет 20-600 мм. В случаях, когда длина режущей пластины превышает длину заднего упора, блок (29) должен быть переведен в конечное положение. Блок (29) поднимается посредством опоры (36) и опорной поверхности основания

блока (33). После этого можно выполнять резку стального листа любой длины.

Пневматическое устройство (дополнительная опция) (Рис. 5.7)

Используется при резке стальных листов большой длины, поскольку такие листы изгибаются под собственным весом и не могут быть выровнены с помощью заднего блока.

После установки стального листа следует поднять раму (38) пневматического устройства до уровня рабочего стола с помощью пневматического цилиндра (39). При этом режущая пластина перемещается к заднему блоку. При резке стального листа рама пневматического устройства опускается ниже опорного лезвия (40) с помощью электрической системы.

Держатель перемещается в заданное положение после резки листа.

Пневматическое устройство может быть отключено, если оно не используется.

Для работы пневматического устройства требуется подача сжатого воздуха под давлением 0,4-0,6 МПа, при этом расход должен составлять не менее 4 л/с.

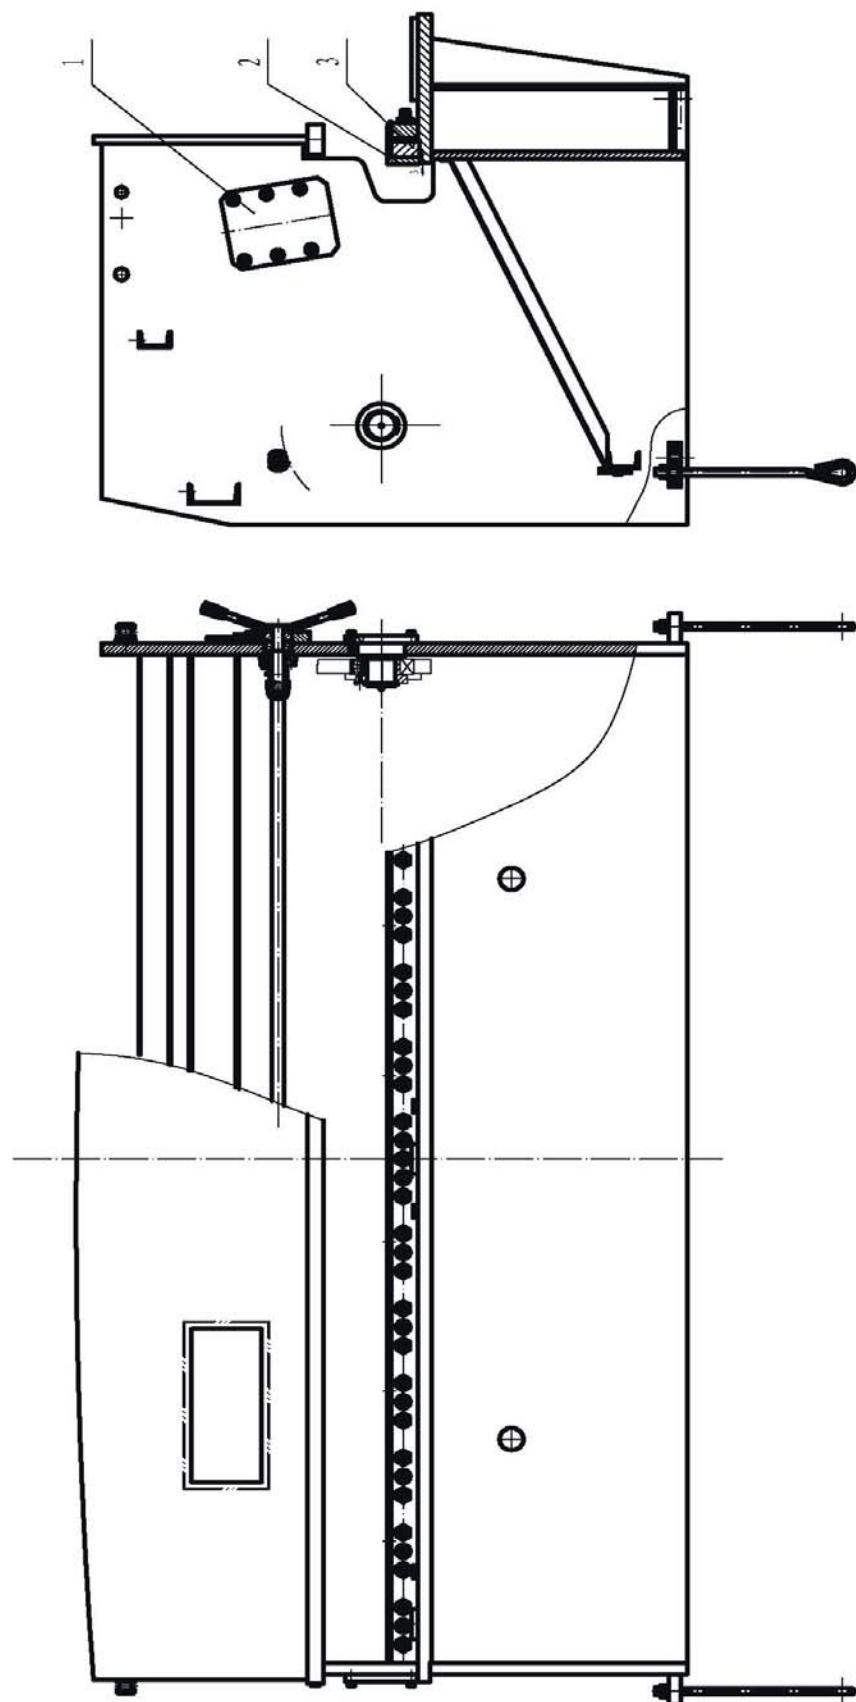


Рис. 5.1: Рама

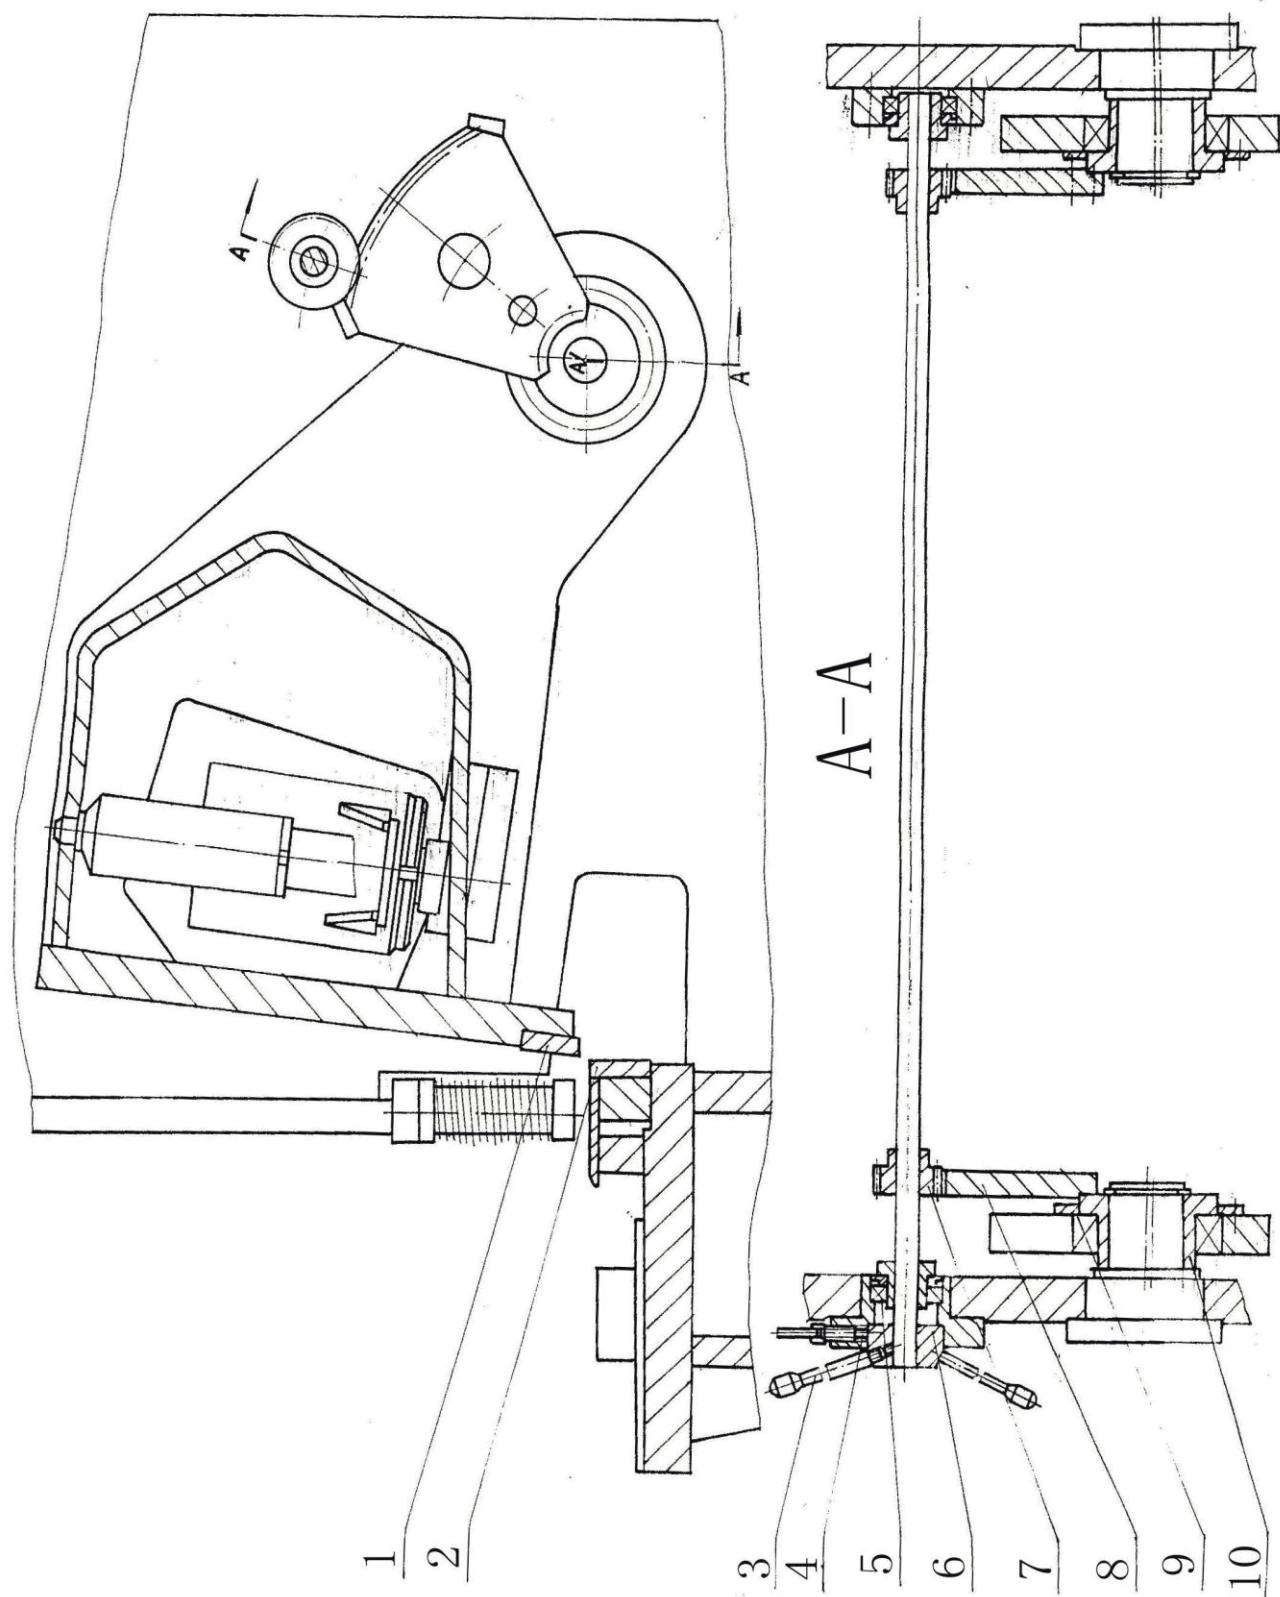


Рис. 5.2: Держатель верхнего ножа

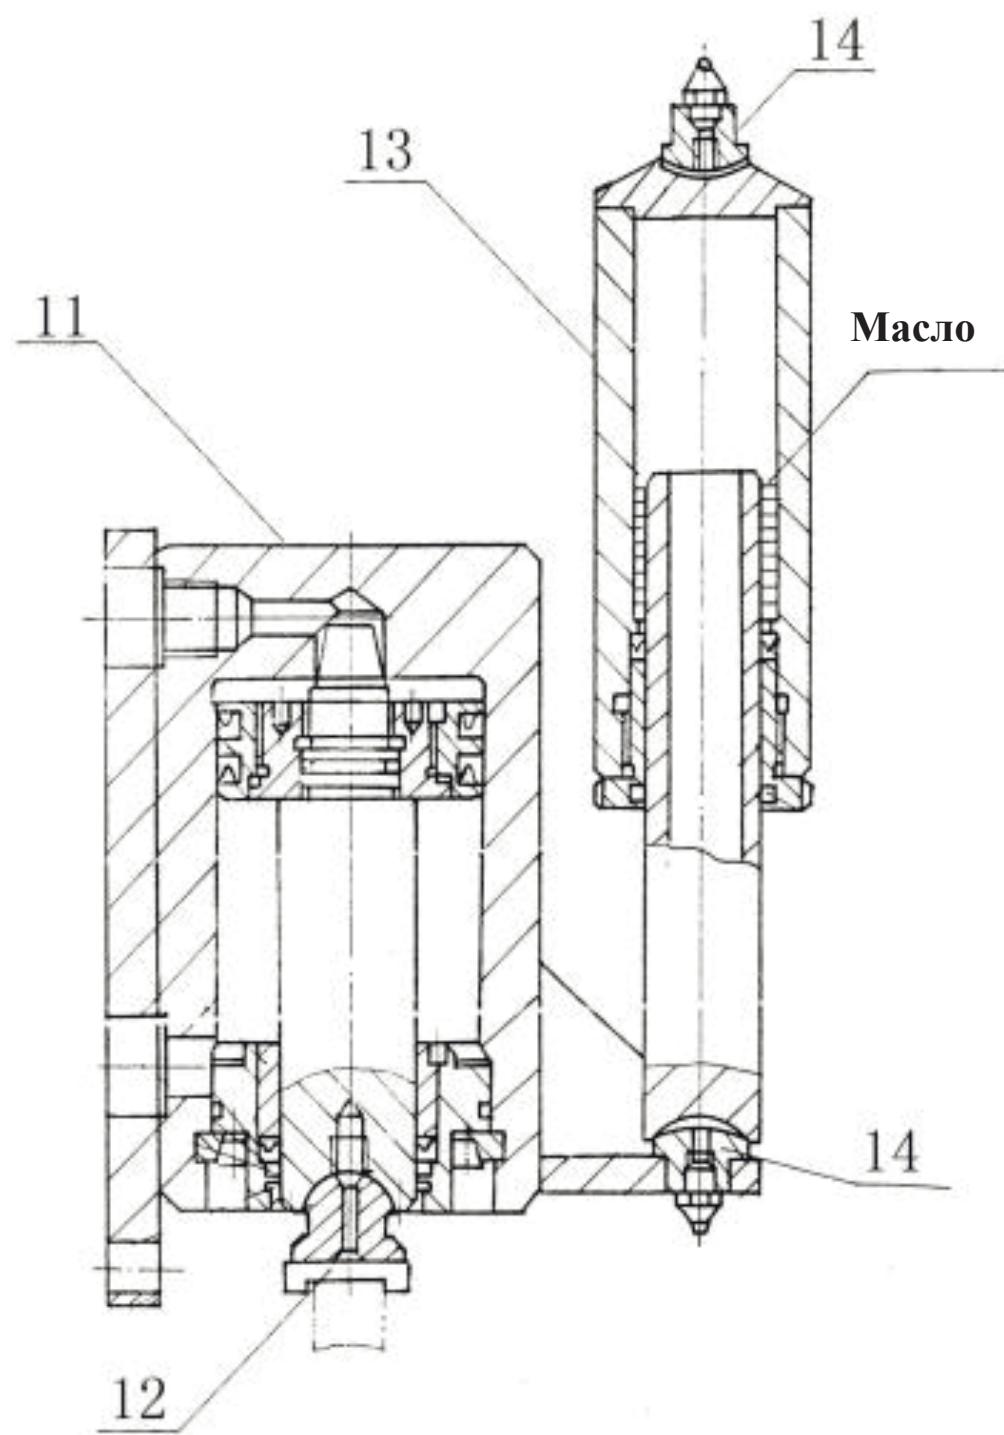


Рис. 5.3: Левый гидравлический цилиндр и цилиндр обратного хода

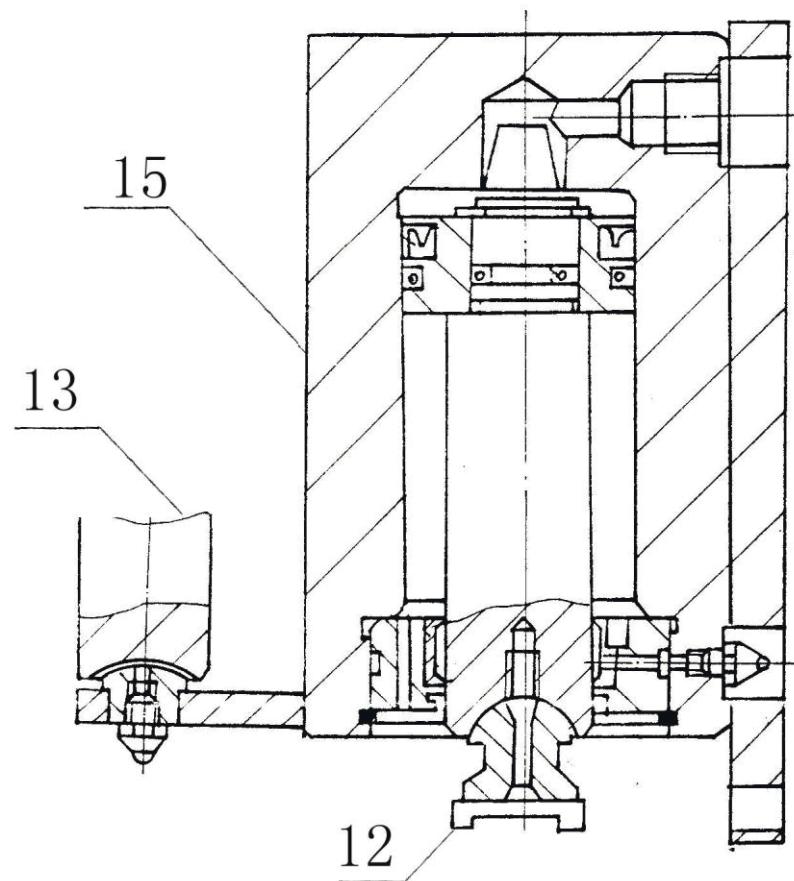


Рис. 5.4: Правый гидравлический цилиндр

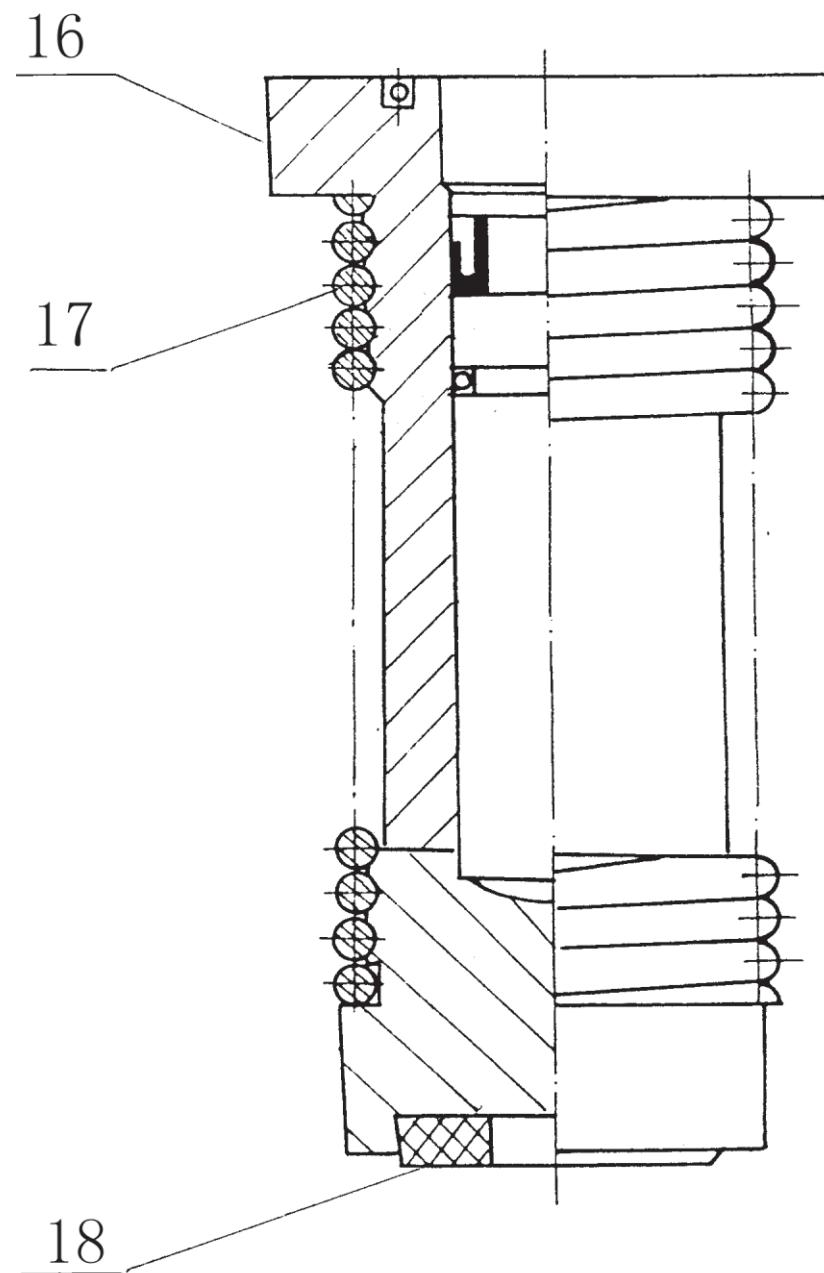


Рис. 5.5: Гидравлический цилиндр

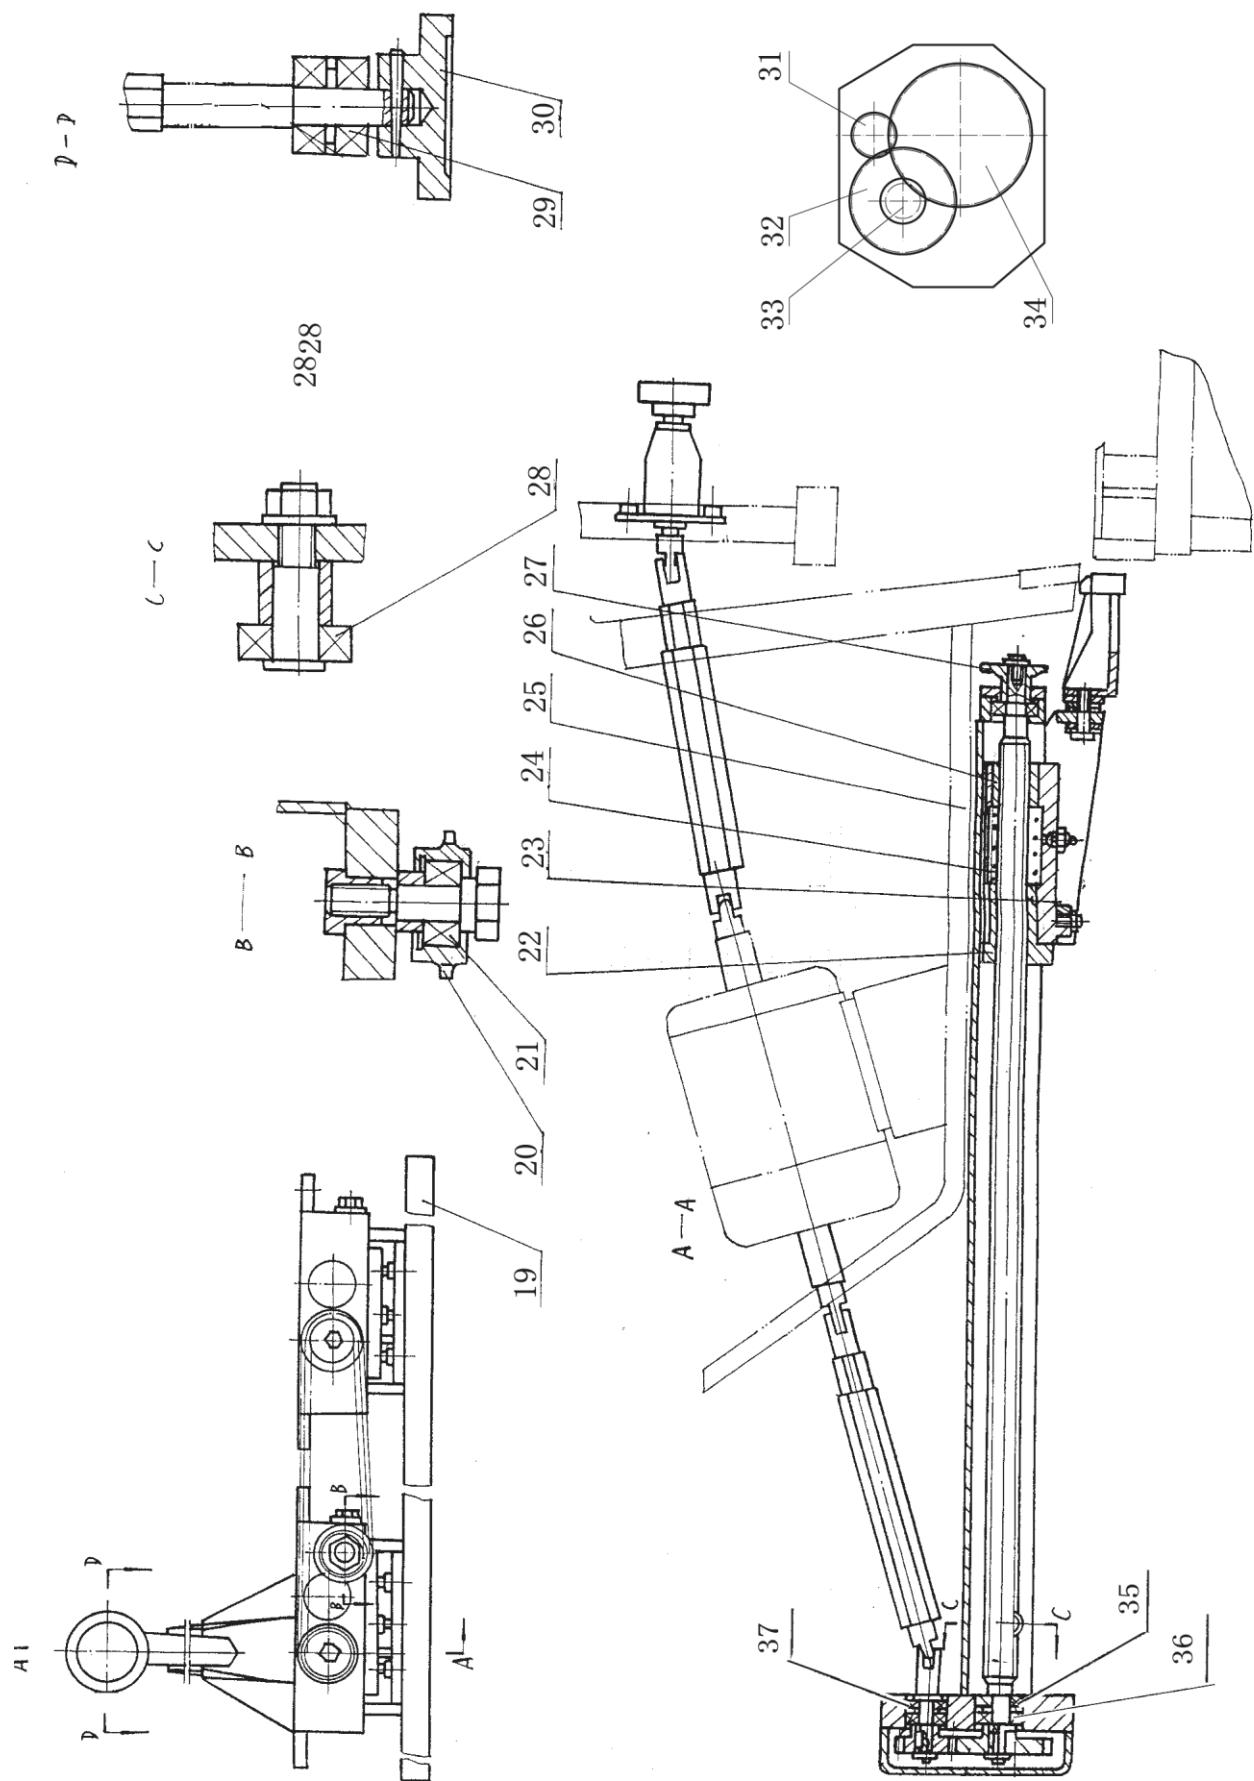


Рис. 5.6: Задний упор

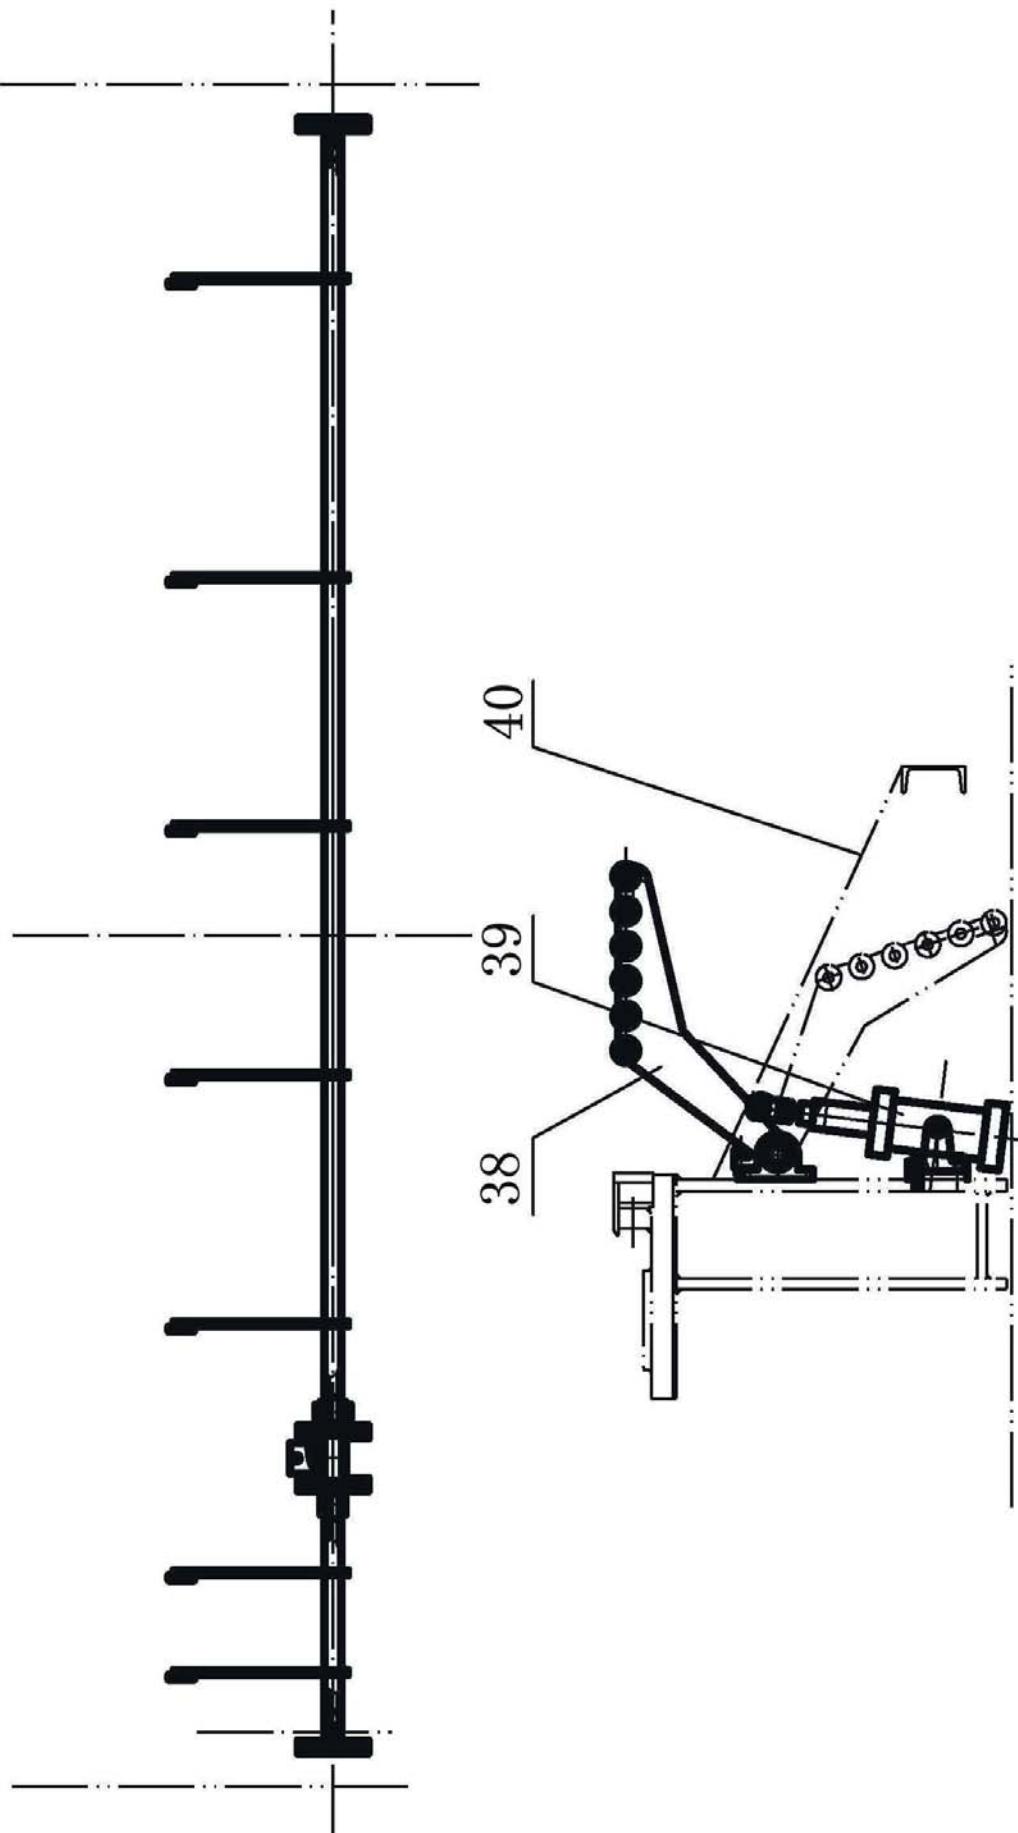


Рис. 5.7: Пневматический задний упор (дополнительная опция)

VI. Гидравлическая (пневматическая) система

6.1. Принцип работы гидравлической системы

В состав машины входит гидравлический привод и азотный цилиндр обратного хода. Машина приводится в действие гидравлическим приводом (Рис. 6.1):

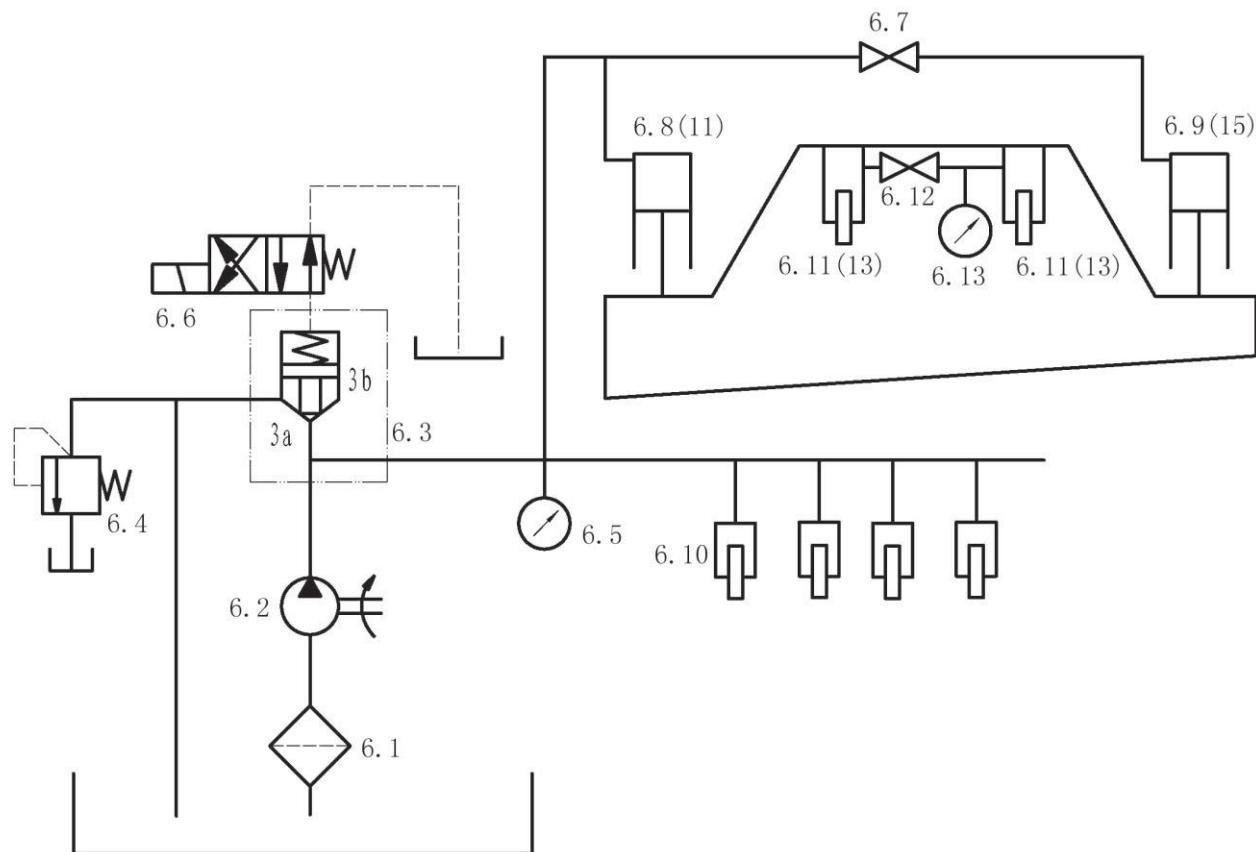


Рис. 6.1: Принцип работы гидравлической системы

Гидравлическая система состоит из поршневого насоса MCY14-1B (6.2), сервисных клапанов (6.3), магнитного обменного клапана (6.6) и спускного клапана (6.4).

Рабочее масло подается поршневым насосом MCY14-1B. Максимальное рабочее давление системы составляет 18 МПа. Возврат держателя верхнего ножа осуществляется посредством азотного цилиндра. Рабочее давление азотного цилиндра составляет около 5 МПа. Когда работает маслонасос, масло поступает во все гидравлические цилиндры (главный гидравлический цилиндр 6.8 и 6.9, гидравлический цилиндр 6.10) и сервисный клапан 3. После выхода из сервисного клапана масло распределяется на два контура – главный контур и контур управления. Масло из контура управления возвращается в масляный бак через открытый магнитный обменный клапан 6.6. Создание избыточного давления предотвращается благодаря дроссельной заслонке 3a. Давление масла перед коническим клапаном 3b поднимается. Затем конический клапан 3b открывается, преодолев сопротивление пружины. Масло возвращается в масляный бак по обратному контуру. Создание избыточного давления предотвращается аналогично. Когда

магнитный обменный клапан приводится в действие, масло контура управления поступает в спускной клапан 4 через магнитный обменный клапан. Спускной клапан 4 закрывается под давлением, соответственно, давление масла увеличивается. Давление с обеих сторон конического клапана 3в одинаково, но клапан закрывается из-за различия площади сечения клапанов и действия пружины. По мере постепенного повышения давления, гидравлический цилиндр 6.10 опускается, преодолевая сопротивление пружины. Под действием главных цилиндров 6.8, 6.9 держатель верхнего ножа опускается. В течение короткого времени гидравлический цилиндр 6.10 и держатель верхнего ножа работают синхронно. После резки листа срабатывает предельный выключатель. Магнитный обменный клапан 6.6 выключается и перезагружается. Затем масло спускается из контура. Держатель верхнего ножа возвращается в исходное положение под действием азотного цилиндра. Гидравлический цилиндр 6.10 возвращается в исходное положение под действием пружины.

6.2. Список компонентов гидравлической системы

| № | Описание | Параметры | Модель | Примечания |
|------|-------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| 6.1 | Сетчатый фильтр | Q=100 л/мин | WU-100×100-J | Серия: 4 мм |
| | | Q=160 л/мин | WU-160×100-J | Серия: 6-8 мм |
| | | Q=250 л/мин | WU-250×100-F | Серия: 10 мм |
| 6.2 | Аксиально-поршневой насос | Q=10 л/мин Р=32 МПа | 10MCY14-1B | Серия: 4 мм |
| | | Q=25 л/мин Р=32 МПа | 25MCY14-1B | Серия: 6-8 мм |
| | | Q=40 л/мин Р=32 МПа | 40MCY14-1B | Серия: 10 мм |
| 6.3 | Сервисный клапан | DG16 | | Серия: 4-8 мм |
| | | DG25 | | Серия: 10 мм |
| 6.4 | Спускной клапан | P=31,5 МПа d=6 мм | F2ZB-H16F-4 | |
| 6.5 | Манометр | P=0-40 МПа Ф60 мм | Y-100-NZh | |
| 6.6 | Магнитный обменный клапан | P=31,6 МПа d=8 мм | SWH-G02-B2-B24-20 | |
| 6.7 | Шаровой клапан | P=32 МПа d=15 мм | CJZQ-H15L | |
| 6.8 | Левый гидравлический цилиндр | | | |
| 6.9 | Правый гидравлический цилиндр | | | |
| 6.10 | Гидравлический цилиндр | | | |
| 6.11 | Цилиндр обратного хода | | | |
| 6.12 | Клапан для выпуска воздуха | | | |
| 6.13 | Манометр | P=0-16 МПа | Y-60-NZh | |
| | | | | |

Таблица 6.1: Список компонентов гидравлической системы

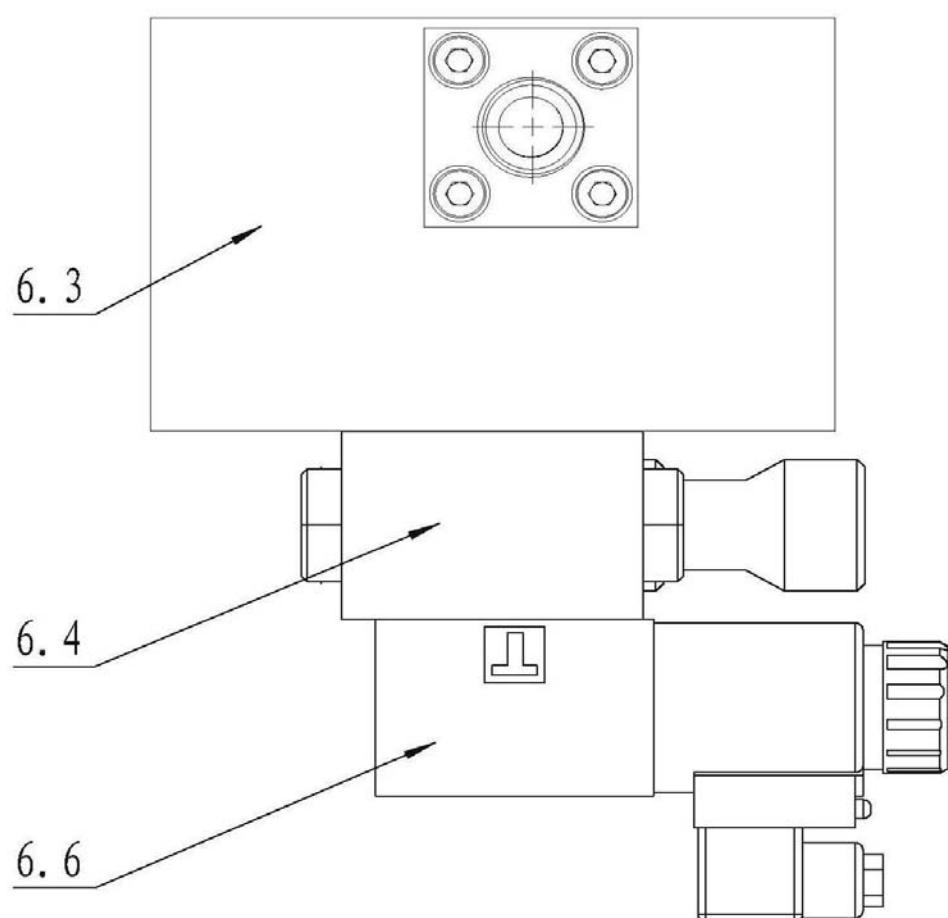
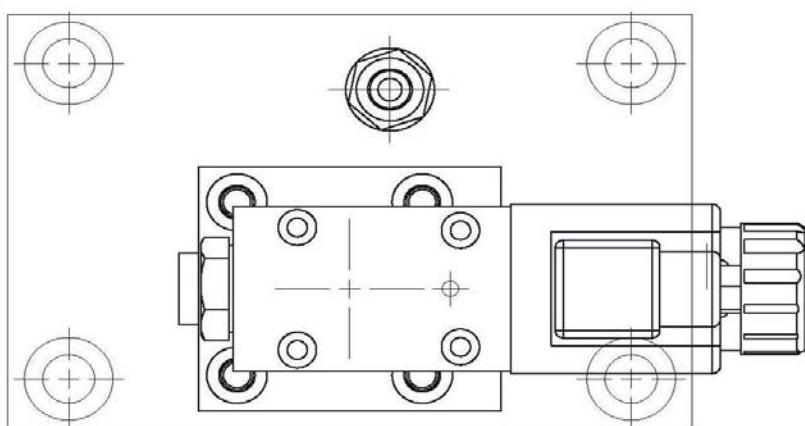


Рис. 6.2: Блок гидравлического клапана

6.3. Диагностика неисправностей гидравлической системы

| Неисправность | Причина | Способ устранения |
|---|--|--|
| Отсутствует давление в масляном контуре Держатель верхнего ножа не приводится в действие | Замыкатель магнитного обменного клапана 6.6 неисправен | Проверить замыкатель |
| | Конус магнитного обменного клапана 6.6 засорен. Входное отверстие сервисного клапана 6.6 засорено. Дроссельный клапан 6.3 засорен. | Разобрать и прочистить |
| Держатель верхнего ножа возвращается медленно, или не может возвратиться в исходное положение Действие держателя верхнего ножа и гидравлического цилиндра не скоординированы | Недостаточное давление в азотном цилиндре 11 | Заполнить цилиндр азотом для увеличения давления |

Таблица 6.2: Диагностика неисправностей гидравлической системы

6.4. Принцип действия пневматической системы

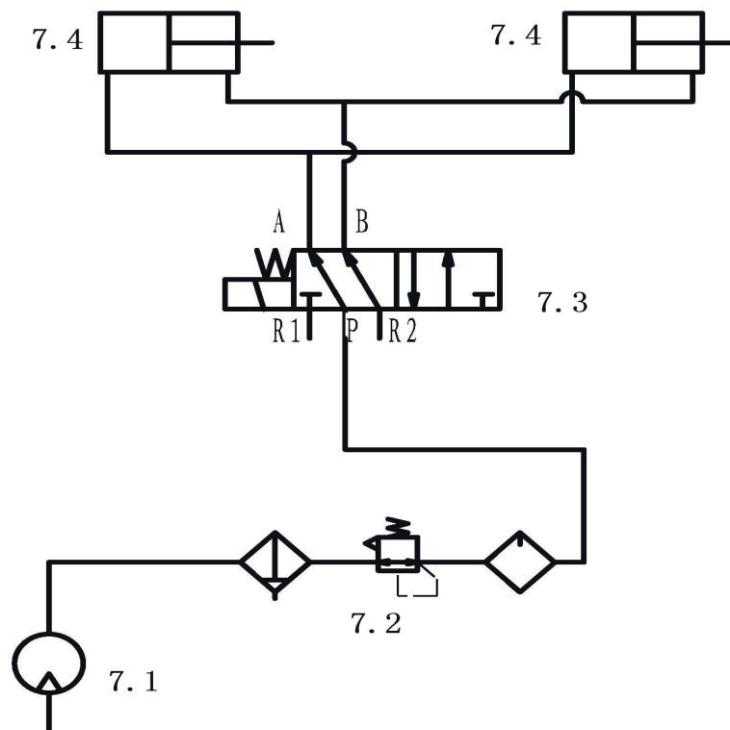


Рис. 6.3: Принцип действия пневматической системы

6.5. Список компонентов пневматической системы

| № | Описание | Параметры | Примечания |
|-----|------------------------|---------------|-------------------------------|
| 7.1 | Воздушный насос | | предоставляется пользователем |
| 7.2 | Воздушный фильтр | AC4000-04 | |
| 7.3 | Магнитный клапан | VF7120-5DZ-04 | |
| 7.4 | Пневматический цилиндр | QGS100*125BTC | |
| | | | |

Таблица 6.3: Список компонентов пневматической системы

6.6. Диагностика неисправностей пневматической системы

| Неисправность | Причина | Способ устраниния |
|--|--|--|
| Опорная рама не приводится в действие | Отсутствует давление в линии подачи воздуха | Проверить подачу воздуха |
| | Переключатель пневматической системы отключен | Проверить переключатель пневматической системы |
| | Конус магнитного обменного клапана 7.3 засорен | Проверить и промыть |
| Действие опорной рамы не скоординировано | Давление подачи воздуха слишком низкое | Проверить клапан регулировки подачи воздуха и воздушный фильтр |
| | Электрическая система управления неисправна | Проверить электрическую систему управления |

Таблица 6.4: Диагностика неисправностей пневматической системы

VII. Регулировка, эксплуатация и смазка машины

1. Регулировка зазора между лезвиями:

Регулировка зазора между лезвиями имеет важное значение для продления срока службы лезвий (см. таблицы ниже).

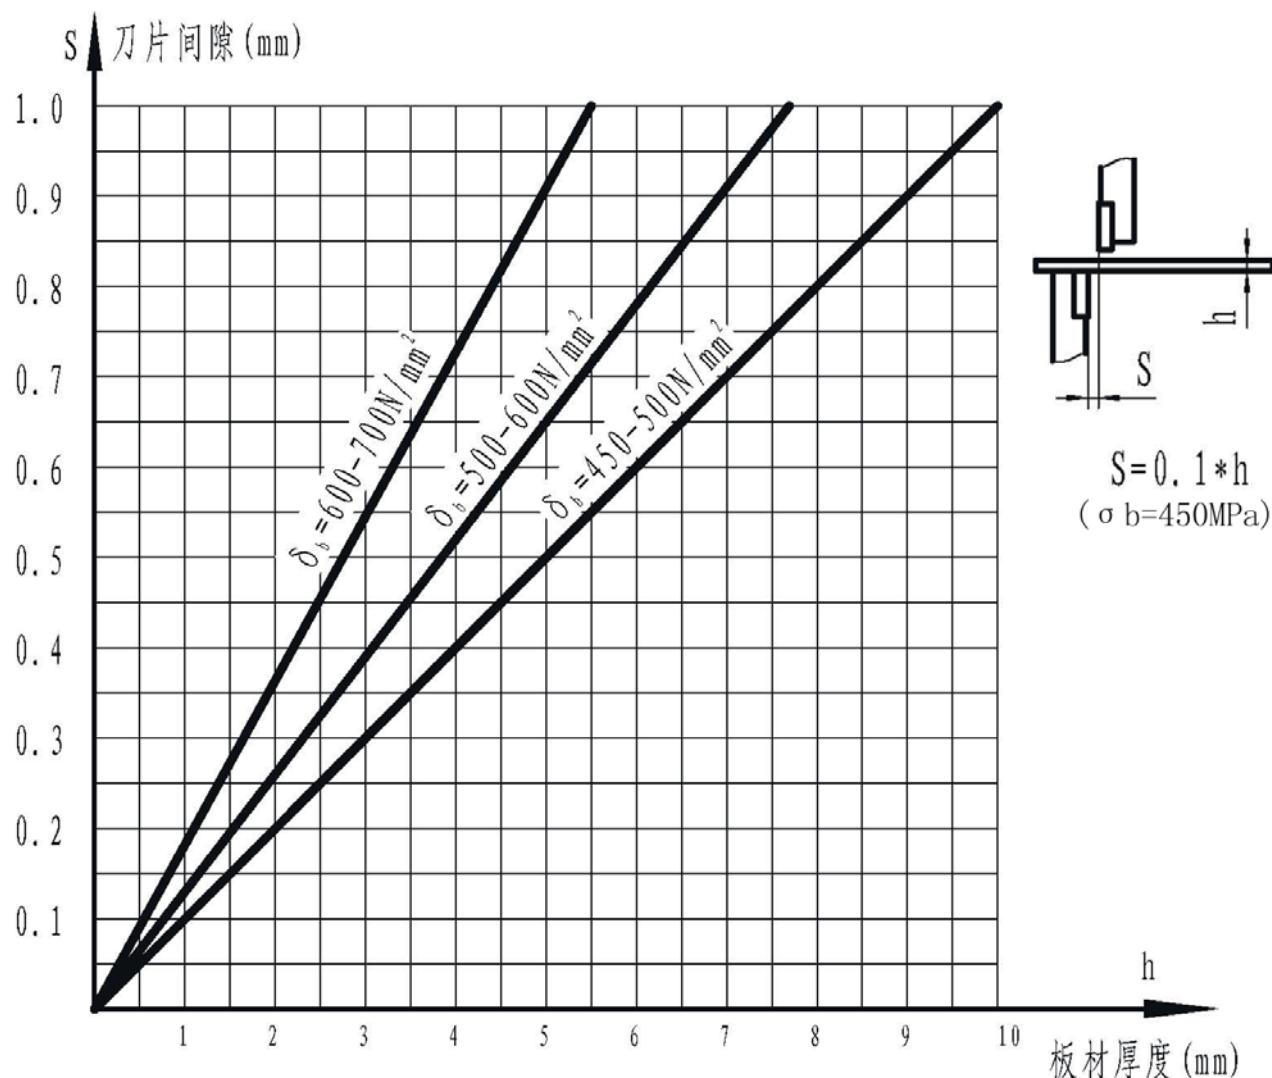


Рис. 7.1: Регулировка зазора между лезвиями

Для регулировки зазора между лезвиями ослабьте болт (5) (Рис. 7.1). Затем с помощью ручного маховика установите требуемый зазор и затяните болт (5).

Шаровой клапан (6.12) (с правой стороны машины) – важный инструмент для определения правильности зазора между верхним и нижним лезвиями. Порядок регулировки: перевести держатель верхнего ножа в крайнее нижнее положение, затем повернуть шаровой клапан и зафиксировать держатель верхнего ножа в крайнем нижнем положении. Открывая и закрывая шаровой клапан, постепенно поднять держатель верхнего на величину такта. Теперь можно отрегулировать зазор.

2. Подготовка к эксплуатации:

- (1) Очистить все поверхности от масла. Шаровой клапан должен находиться в открытом положении;
- (2) Подать смазку в соответствующие точки;
- (3) Заполнить масляный бак гидравлическим маслом L-HL46 с низкой точкой замерзания (См. сорта гидравлического масла в Таблице. 7.1). Первая замена масла осуществляется через один месяц. Затем гидравлическое масло следует заменять один раз в год или чаще в случае необходимости.

| Степень вязкости по ISO | Great wall | Nanhai | Sea | Qixin |
|-------------------------|--|----------------|--|--|
| ISO VG46 | гидравлическое масло, устойчивое к износу NO46HM | MHM46 | гидравлическое масло, устойчивое к износу NO46HM | гидравлическое масло, устойчивое к износу NO46HM |
| Степень вязкости по ISO | 飞天 | BP | Caltex | Castrol |
| ISO VG46 | гидравлическое масло, устойчивое к износу NO46HM | Energol HLP 46 | Rando HD46 | Castrol Hyapin |
| Степень вязкости по ISO | Esso | Fuchs | Japan Energy | Mobil |
| ISO VG46 | Nuto H46 | Renolin B15 | JOMO Hydlux 46, ES | Dte 25, XL46, 15M |
| Степень вязкости по ISO | Shell | Total | | |
| ISO VG46 | Tellus Oil 46 | Azolla 46 ZS46 | | |

Таблица 7.1: Сорта гидравлического масла

- (4) Машина должна быть надлежащим образом заземлена. Включите машину и проверьте направление вращения двигателя и параметры электрической сети;

3. Эксплуатация:

- (1) Включите машину для пробега вхолостую. Затем проверьте работу машины на листах различной толщины (от малой до большой);
- (2) Включите переключатель при резке стального листа. Проверьте давление масляного контура. Отрегулируйте спускной клапан при необходимости;
- (3) Если во время работы машины будет обнаружен необычный шум или чрезмерное повышение температуры масляного бака, немедленно остановите машину и проверьте на наличие неисправностей. Температура масляного бака не должна превышать 60°C.



Внимание!

Проверьте направление вращения маслонасоса при включении машины. Направление должно соответствовать отметке. Длительное вращение насоса в неправильном направлении приведет к повреждению.

4. Смазка

Смазка осуществляется различными масляными шприцами. Ниже указаны точки смазки:

| № | Название точки смазки | Количество масла | Время заполнения | Тип смазочного масла |
|---|--|------------------|------------------|--|
| 1 | По одной точке с левой и правой стороны цилиндра обратного хода | немало | 16 ч | |
| 2 | По одной точке с левой и правой стороны гайки заднего упора | умеренное | 8 ч | |
| 3 | По одной точке с левой и правой стороны держателя верхнего ножа | немало | 24 ч | |
| 4 | По одной точке с левой и правой стороны втулки регулирующей оси | немало | 48 ч | |
| 5 | По одной точке с левой и правой стороны поршня | умеренное | 8 ч | |
| 6 | По одной точке на блоках левого и правого гидравлического цилиндра | умеренное | 8 ч | 4 [#] литиево-графитовая смазка Q/SY1000-65 |

Таблица 7.1: Основные точки смазки

Примечания: 1. Смесь 50% кальциевой смазки и 50% машинного масла.

2. Смесь литиево-графитовой смазки с 30% машинного масла.

VIII. Правила безопасности, техобслуживание и диагностика неисправностей


Операторы должны внимательно ознакомиться с содержанием Руководства по эксплуатации, чтобы получить информацию об устройстве, рабочих параметрах и правилах безопасной эксплуатации машины. Кроме того, оператор должен своевременно проводить техобслуживание машины и вести журнал ежедневных работ.

9.1. Технические данные

- a) Операторы должны знать принцип работы и параметры машины. Для эксплуатации машины требуется несколько человек, поэтому должен быть назначен руководитель, отвечающий за работу на машине.
- b) Перед началом работы на машине необходимо проверить затяжку соединительных болтов, электрических и гидравлических соединителей.
- c) Во избежание несчастных случаев запрещается помещать руки между верхним и нижним лезвиями.
- d) Во время работы машины запрещается снимать части гидравлической системы.
- e) Запрещается класть на рабочий стол инструменты и посторонние предметы, т.к. они могут попасть между лезвиями и привести к несчастному случаю.
- f) Запрещается открывать коробку механизма управления и трогать электрические провода.
- g) Операторы должны использовать средства индивидуальной защиты.
- h) Во время работы машины запрещается регулировать крышку.
- i) Защитное ограждение гидравлических цилиндров должно быть отрегулировано по толщине стального листа.
- j) Запрещается разбирать защитное ограждение, установленное у обоих зазоров.
- k) На задней панели машины находится распределительная коробка. В случае помещения рук и прочих частей тела в эту область, на панели появится предупреждение.
- l) Азотный цилиндр запрещается заполнять кислородом, сжатым воздухом и другими газами, поддерживающими горение. Рекомендуется заполнять цилиндр азотом медленно во

избежание повреждения резины.

- m) Для заполнения цилиндра азотом существует специальный инструмент. Давление в цилиндре должно составлять около 5 МПа.
- n) Перед разборкой азотного цилиндра следует выпустить азот.

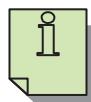

Внимание!

Запрещается снимать защитные ограждения и предупредительные знаки!

9.2. Техобслуживание

- a) Регулярно проверяйте остроту лезвия. Если оно затупилось, его следует заменить или заточить. Помните, что заточка уменьшает толщину лезвия.
- b) Регулярно проверяйте все компоненты машины. Поддерживайте чистоту и порядок на рабочем месте. Обеспечьте надлежащее заземление.
- c) Регулярно проверяйте фильтр маслонасоса и прочищайте его по мере необходимости. При засорении фильтра поступление масла в маслонасос ограничивается, и внутрь попадает воздух, что может привести к повреждению маслонасоса.
- d) Для смазки машины используйте смесь из 50% кальциевой смазки ZG-3 (GB491-65) и 50% машинного масла L-HL46 (GB443-84). Информация о смазке указана на табличке в правой части машины.
- e) Если во время работы машины обнаружен необычный шум или другие необычные явления, немедленно остановите машину и проверьте наличие неисправностей.
- f) Для замены поврежденных деталей используйте специальные запасные части.
- g) После капитального ремонта точность машины должна поддерживаться на прежнем уровне (См. спецификацию).

9.3. Диагностика и устранение неисправностей

Диагностика неисправностей гидравлической системы описана в Таблице 6.1

Диагностика неисправностей гидравлической системы описана в Таблице 6.1
«Электрооборудование».

IX. Список запасных и быстро изнашиваемых частей

9.1. Список запасных частей

a) Список роликовых подшипников

| № | Код | Описание | Параметры | Кол -во | Положение |
|----|--------|---|-----------------|---------|-------------------------|
| 9 | 3518 | Подшипник шариковый центро斯特ремительный двухрядный | d=90 D=160 H=40 | 2 | держатель верхнего ножа |
| 37 | 80202 | Подшипник шариковый центро斯特ремительный однорядный с пыленепроницаемым корпусом | a=15 D=35 H=11 | 4 | задний упор |
| 35 | 80205 | Подшипник шариковый центро斯特ремительный однорядный с пыленепроницаемым корпусом | a=25 D=52 H=15 | 4 | задний упор |
| 36 | 8305 | Подшипник однонаправленный | a=25 D=52 H=18 | 2 | задний упор |
| 28 | 180502 | Подшипник шариковый центро斯特ремительный однорядный с уплотняющими кольцами | a=15 D=35 H=14 | 2 | задний упор |
| 29 | 180502 | Подшипник шариковый центро斯特ремительный однорядный с уплотняющими кольцами | a=15 D=35 H=14 | 2 | задний упор |
| 21 | 941/12 | Подшипник роликовый только с нажимным кольцом | d=12 D=17 B=12 | 2 | задний упор |
| | | | | | |

b) Список шестерен

| № | Название | B | a | m | Z | d a | β | fa | H | Направление | Код точности | Материал | кол-во |
|----|------------------|----|-----|---|-----|-----|---|----|-----|-------------|--------------|----------|--------|
| 7 | Ведущая шестерня | 20 | 20° | 2 | 25 | 50 | | 1 | 4,5 | | 9FGB10095 | 45 | 2 |
| 8 | Зубчатый сектор | 18 | 20° | 2 | 250 | 500 | | 1 | 4,5 | | 9HKGB10095 | 45 | 2 |
| 31 | Шестерня | 15 | 20° | 2 | 20 | 40 | | 1 | 4,5 | | 8GJGB10095 | 45 | 1 |
| 32 | Шестерня | 15 | 20° | 2 | 50 | 100 | | 1 | 4,5 | | 8GJGB10095 | 45 | 1 |
| 33 | Шестерня | 16 | 20° | 2 | 17 | 34 | | 1 | 4,5 | | 8GJGB10095 | 45 | 1 |
| 34 | Шестерня | 16 | 20° | 2 | 68 | 136 | | 1 | 4,5 | | 8GJGB10095 | 45 | 1 |


a) Список быстро изнашиваемых частей

| Модель | Нижний нож | | Верхний нож | | Возвратная пружина | | Обжимной блок | |
|---------|------------|--------|-------------|--------|--------------------|--------|---------------|--------|
| | Материал | Кол-во | Материал | Кол-во | Материал | Кол-во | Материал | Кол-во |
| 4*2000 | 9CrSi | 2 | 9CrSi | 2 | 65Mn | 8 | Полиуретан | 8 |
| 4*2500 | 9CrSi | 2 | 9CrSi | 2 | 65Mn | 10 | Полиуретан | 10 |
| 4*3200 | 9CrSi | 3 | 9CrSi | 3 | 65Mn | 13 | Полиуретан | 13 |
| 4*4000 | 9CrSi | 4 | 9CrSi | 4 | 65Mn | 16 | Полиуретан | 16 |
| 6*2500 | 9CrSi | 2 | 9CrSi | 2 | 65Mn | 10 | Полиуретан | 10 |
| 6*3200 | 9CrSi | 3 | 9CrSi | 3 | 65Mn | 13 | Полиуретан | 13 |
| 6*4000 | 9CrSi | 4 | 9CrSi | 4 | 65Mn | 16 | Полиуретан | 16 |
| 8*2500 | 9CrSi | 2 | 9CrSi | 2 | 65Mn | 10 | Полиуретан | 10 |
| 8*3200 | 9CrSi | 3 | 9CrSi | 3 | 65Mn | 13 | Полиуретан | 13 |
| 8*4000 | 9CrSi | 4 | 9CrSi | 4 | 65Mn | 16 | Полиуретан | 16 |
| 10*2500 | 9CrSi | 2 | 9CrSi | 2 | 65Mn | 10 | Полиуретан | 10 |
| 10*3200 | 9CrSi | 3 | 9CrSi | 3 | 65Mn | 13 | Полиуретан | 13 |
| 10*4000 | 9CrSi | 4 | 9CrSi | 4 | 65Mn | 16 | Полиуретан | 16 |

92. Список запасных деталей с указанием модели машины


| № | Название | Параметры | Модель | Кол-во | Примечания |
|---|--|---------------------|----------|--------|------------|
| 1 | Масляный шприц | 200 см ³ | JB288-60 | 1 | |
| 2 | Устройство для заправки газом | | | 1 | |
| 3 | Линейка | | | 1 | |
| 4 | Гаечный ключ с внутренним шестигранником | 4 | | 1 | |
| 5 | Гаечный ключ с внутренним шестигранником | 5 | | 1 | |
| 6 | Гаечный ключ с внутренним шестигранником | 6 | | 1 | |
| 7 | Гаечный ключ с внутренним шестигранником | 8 | | 1 | |
| 8 | Гаечный ключ с внутренним шестигранником | 10 | | 1 | |

Иллюстрации быстро изнашивающихся частей

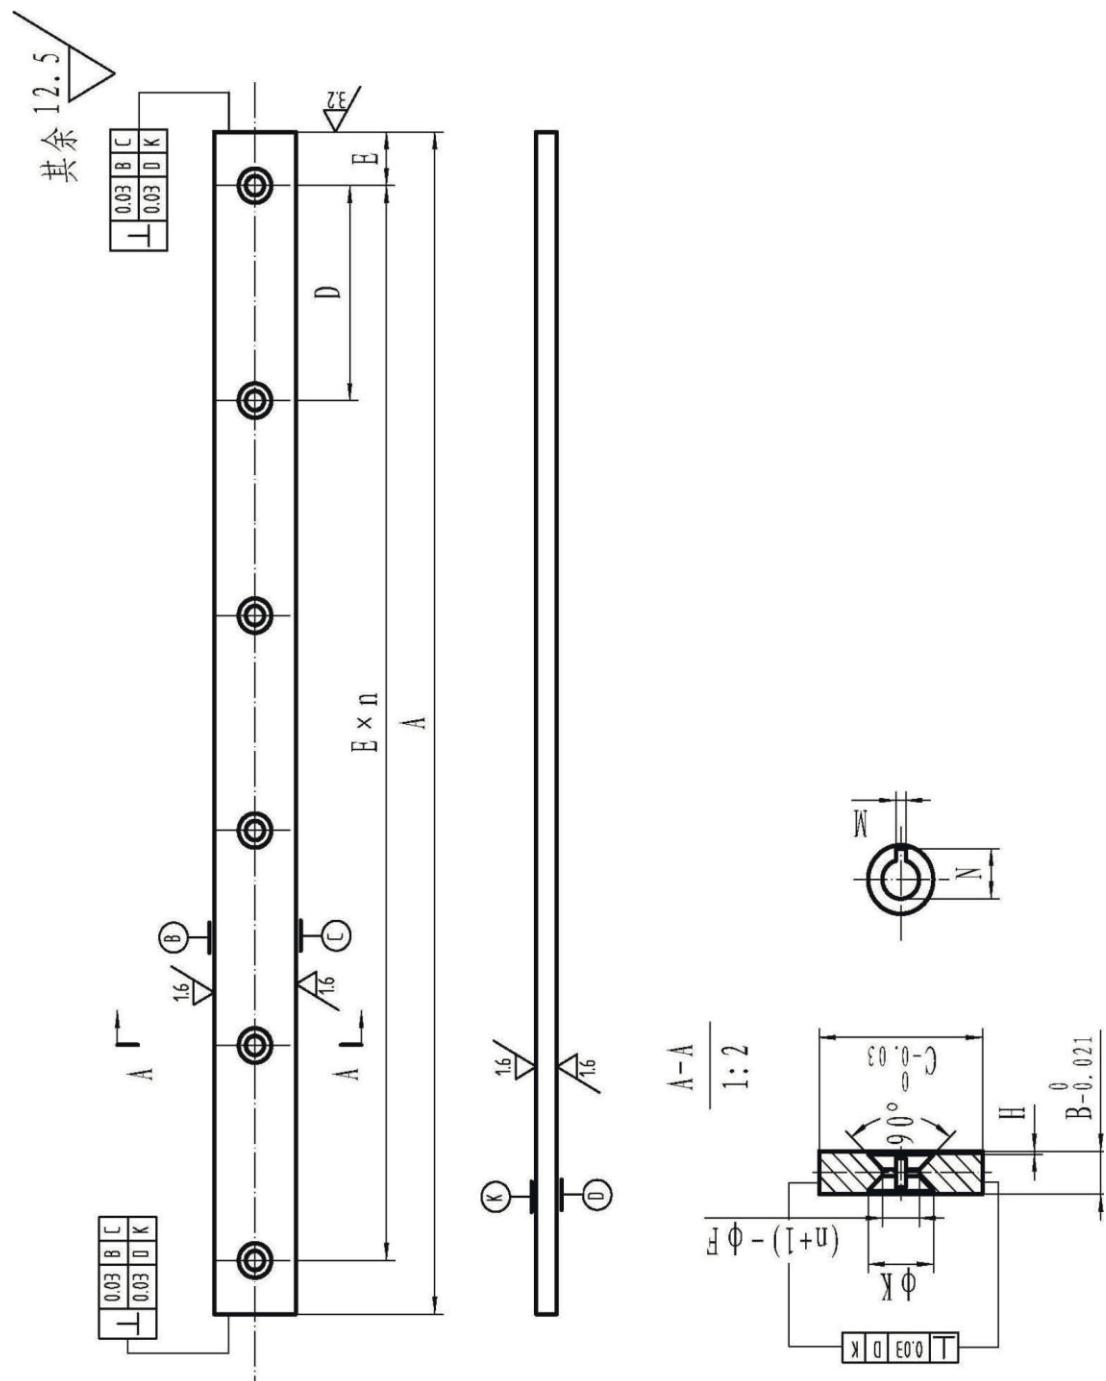


| | A | B | C | D | E | n | F | H | K | M | N |
|------|------|----|----|-----|----|---|----|-----|----|-----|------|
| 2000 | 1025 | 20 | 80 | 185 | 50 | 5 | 18 | 3,8 | 32 | 4,8 | 23,3 |
| 2500 | 1300 | 20 | 80 | 200 | 50 | 6 | 18 | 3,8 | 32 | 4,8 | 23,3 |
| 3200 | 1100 | 20 | 80 | 200 | 50 | 5 | 18 | 3,8 | 32 | 4,8 | 23,3 |
| 3200 | 1100 | 20 | 80 | 200 | 50 | 5 | 18 | 3,8 | 32 | 4,8 | 23,3 |
| 4000 | 1025 | 20 | 80 | 185 | 50 | 5 | 18 | 3,8 | 32 | 4,8 | 23,3 |

Рис. 10.1: Нижний нож

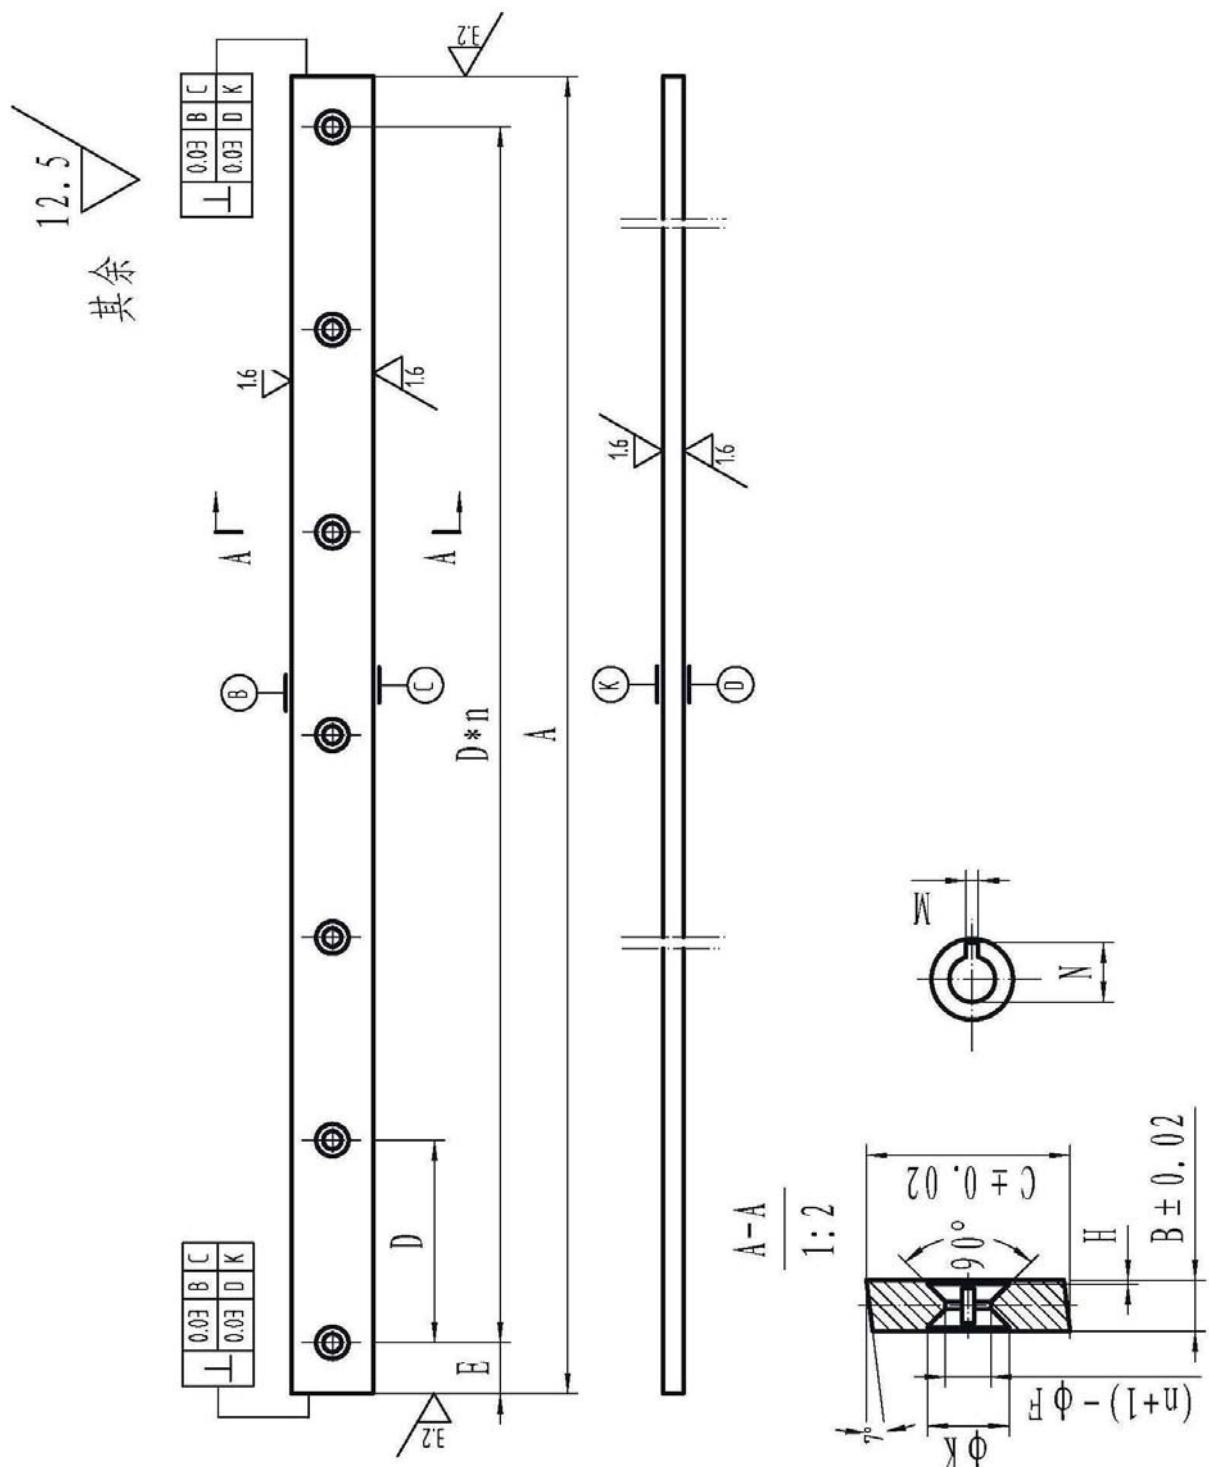

| | A | B | C | D | E | n | F | H | K | M | N |
|------|------|----|----|-----|----|---|----|-----|----|-----|------|
| 2000 | 1025 | 20 | 80 | 185 | 50 | 5 | 18 | 3,8 | 32 | 4,8 | 23,3 |
| 2500 | 1300 | 20 | 80 | 200 | 50 | 6 | 18 | 3,8 | 32 | 4,8 | 23,3 |
| 3200 | 1100 | 20 | 80 | 200 | 50 | 5 | 18 | 3,8 | 32 | 4,8 | 23,3 |
| 3200 | 1100 | 20 | 80 | 200 | 50 | 5 | 18 | 3,8 | 32 | 4,8 | 23,3 |
| 4000 | 1025 | 20 | 80 | 185 | 50 | 5 | 18 | 3,8 | 32 | 4,8 | 23,3 |

Рис. 10.2: Верхний нож

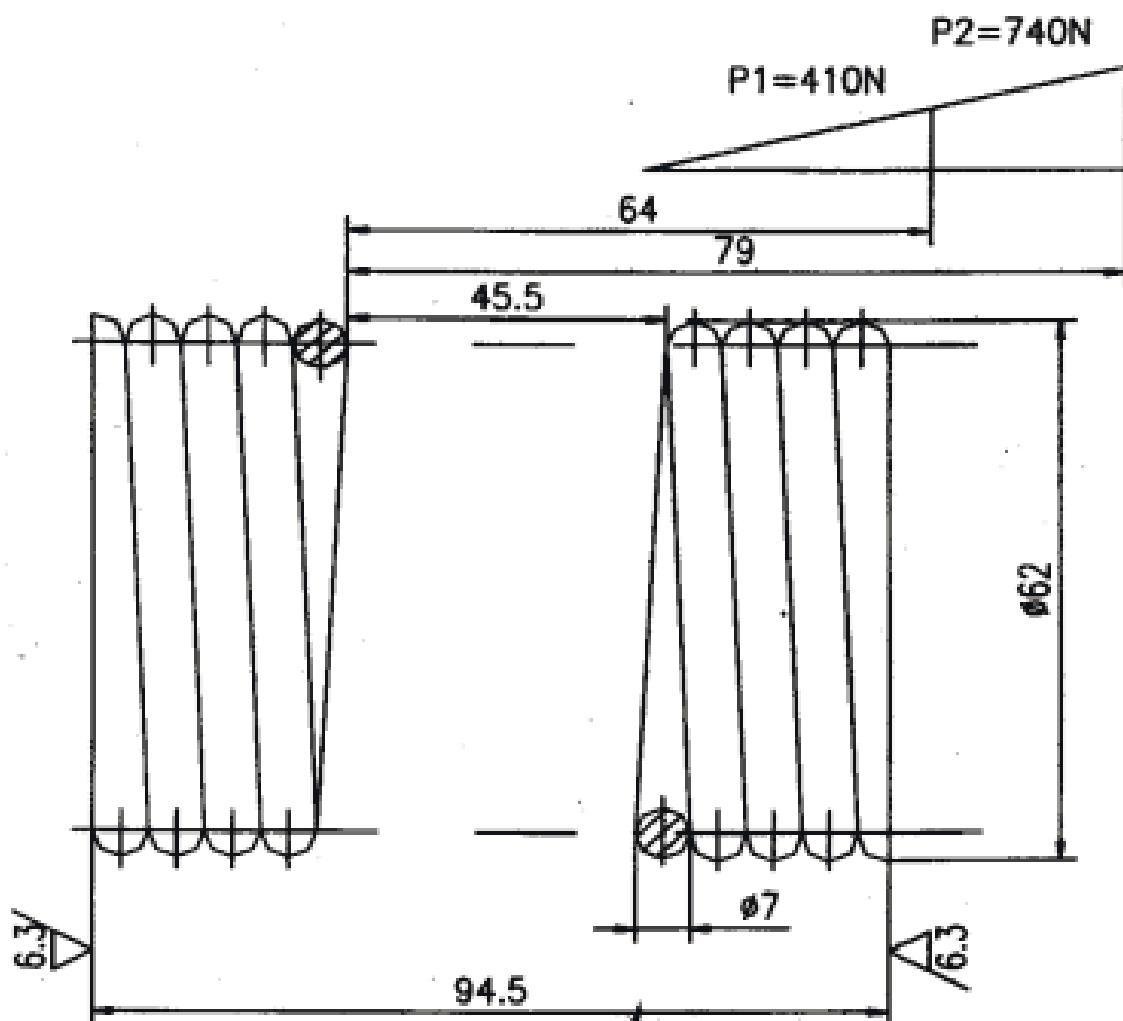Technical Requirement:

- 1.Rotabe: Right
- 2.Effective cyclomatic : 6.5
- 3.Total cyclomatic:13.5
- 4.Total length of unfold:2333
- 5.Heat treatment HRC45-50

Технические требования:

| | |
|---------------------------------------|----------|
| 1. Вращение: | Вправо |
| 2. Эффективное цикломатическое число: | 6,5 |
| 3. Общее цикломатическое число: | 13,5 |
| 4. Общая длина в развернутом виде: | 2333 |
| 5. Термообработка: | HRC45-50 |

Рис. 10.3. Возвратная пружина

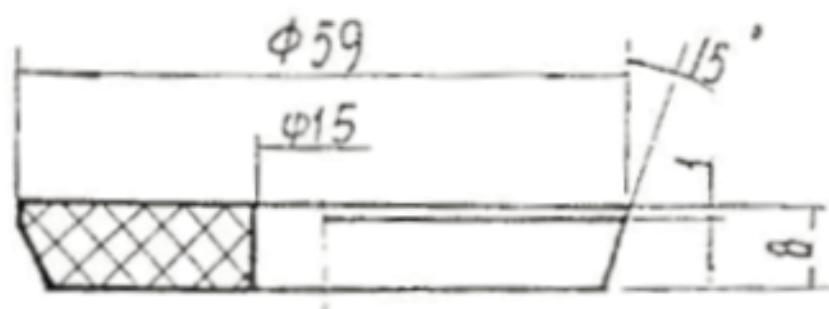


Рис. 10.4: Обжимной блок