

# **РУЧНОЙ ЛИСТОГИБ**

## **METALMASTER**

### **Серия LBA**

## **Руководство по эксплуатации.**



Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, не ухудшающие его потребительские свойства и характеристики, без отражения в документации. Это не является недостатком товара.

Модель: .....

Дата производства: .....

Серийный номер: .....

## **Содержание:**

|  |    |
|--|----|
| 1.Назначение и общие требования        | -2 |
| 2.Технические характеристики           | -2 |
| 3.Устройство                           | -3 |
| 4.Сборка и установка                   | -4 |
| 5.Наладка, эксплуатация и обслуживание | -5 |
| 6.Приложение 1                         | -6 |

### **1.**

### **Назначение и общие требования**

Листогиб предназначен для гибки листового металла, прост в эксплуатации, функционален и надежен в работе. Листогиб поставляется в собранном виде (настроен на работу с листом 0,55мм), со снятыми компенсаторами массы гибочной и прижимной балок. **Перед началом работ смонтируйте компенсаторы и установите станок горизонтально.** Без соблюдения этих условий производитель не гарантирует качество изделий!

### **2.**

### **Технические характеристики**

| Параметр \ модель                             | LBA 2012 | LBA 2015 | LBA 2510 | LBA 3010 |
|---|----------|----------|----------|----------|
| Макс. длина сгиба (мм)                        | 2140     | 2050     | 2600     | 3100     |
| Макс. толщина листа (мм) $\sigma_b < 400$ MPa | 1,2      | 1,5      | 1        | 1        |
| Угол гиба (max)                               | 130°     | 130°     | 130°     | 130°     |
| Высота раскрытия (мм)                         | 80       | 80       | 80       | 80       |
| Толщина рабочей части гибочной балки, мм      | 18       | 24       | 24       | 27       |
| Длина (мм)                                    | 2500     | 2400     | 3000     | 3560     |
| Ширина (мм)                                   | 750      | 750      | 750      | 750      |
| Высота (мм)                                   | 1150     | 1150     | 1200     | 1200     |
| Масса (кг)                                    | 250      | 320      | 400      | 750      |

### 3.


## Устройство

Листогиб имеет жесткую, стальную, сварную конструкцию. Рассчитан на работу в стационарных условиях цеха, крепления к фундаменту не требует, но должен быть установлен на прочное, ровное основание.

Основные узлы станка (Рис.1):

1. Станина
2. Прижимная балка.
3. Гибочная балка.
4. Стойки – 2шт.
5. Узел регулировки усилия зажима заготовки.
6. Узел регулировки формы гибочной балки.
7. Рычаг прижимной балки.
8. Компенсатор массы гибочной балки.
9. Компенсатор массы прижимной балки.
- 10.Нож.
- 11.Передняя поддержка листа.
- 12.Задняя поддержка листа.
- 13.Угломер.
- 14.Ручка гибочной балки.

Рис.1

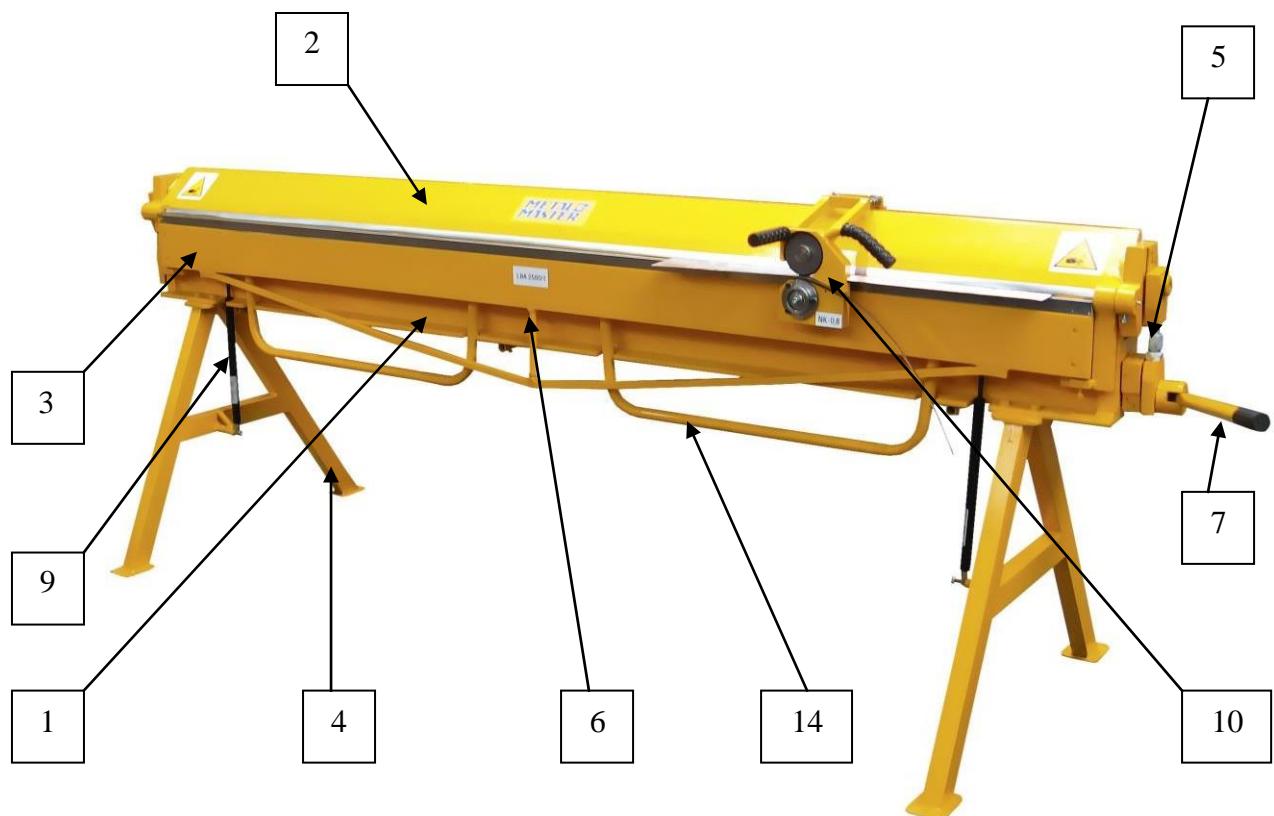

## **4. Сборка и установка**

Освободить листогиб от упаковочных материалов. Извлечь и распаковать детали и узлы. Установите компенсаторы гибочной балки 6 (Рис. 3), для чего поднять прижимную балку 2 в верхнее положение, а затем гибочную балку 3 в верхнее положение и присоединить компенсаторы прилагающимся крепежом. Обратите внимание при монтаже стоек поз. 4, что узел крепления компенсатора на стойке, слева и справа, должен быть ближе к передней части станка (Количество компенсаторов различно для различных моделей, приложение 2). На следующем шаге установите компенсаторы массы прижимной балки 8 (Рис. 2) (Количество компенсаторов различно для различных моделей, приложение 2), для чего потребуется:

-Поднять прижимную балку в верхнее положении и подложить под нее деревянный бруск 12;

-освободить ухо 13, вывинтив болт с внутренним шестигранником. Будьте осторожны, прижимная балка имеет большую массу, деревянный бруск служит для фиксации балки;

-установить компенсатор на нижнее крепление;

-приподнять прижимную балку, используя деревянный бруск как рычаг, установить компенсатор в верхний узел 11;

-повторить операции для всех компенсаторов;

-установить угломер.

Рис. 2



Рис.3



Проверьте наличие смазки в узлах с масленками и затяжку всех резьбовых соединений. Сборка завершена.

**Перед вводом в эксплуатацию тщательно очистить станок от консервационной смазки.**

## **5. Наладка, эксплуатация и обслуживание.**

Перед началом работы отрегулируйте листогиб, учитывая толщину листа, радиус сгиба, ширину загибаемой полки и угол сгиба.

### **5.1 Наладка**

**Наладка осуществляется только после установки машины на ровное основание** и сводится к настройке усилия зажима заготовки при помощи узлов 5 (Рис. 1). Усилие прижима необходимо настраивать на толщину обрабатываемой заготовки.

**Внимание!** Чрезмерное усилие закрытия может привести к выходу из строя узлов прижимной балки.

### **5.2 Эксплуатация**

Процесс сгиба происходит в следующей последовательности:

- поднять прижимную балку 2 рычагом 5 в максимальное верхнее положение,
- вложить лист между прижимной балкой 2 и рабочим столом, прижать лист посредством рычага 5.
- согнуть лист при помощи гибочной балки 3 под углом, определяя его при помощи угломера\*,
- поднять прижимную балку 2 при помощи рычага 5 и извлечь обработанный лист

**ВНИМАНИЕ! Не допустимы удары заготовкой по компенсатору поз. 8, (рис. 2).** Это может привести к выходу их из строя.

### **5.3 Обслуживание**

В узлах оснащённых масленками и направляющих прижимной балки следует применять пластичную литиевую смазку, в остальных поворотных узлах применены втулки, не нуждающиеся в смазке. Смазку, при односменной работе оборудования осуществлять не реже одного раза в неделю.

Ежедневное обслуживание станка сводится к тщательной очистке рабочей зоны и контролю мест смазки. **Прижимную балку оставляйте в поднятом положении, это продлит срок службы компенсаторов.** Время от времени рекомендуется протирать элементы без защитного покрытия промасленной ветошью.

\*) Поскольку любой материал обладает свойственной только ему упругостью, угол перегиба определяется опытным путем.

**Производитель оставляет за собой право вносить изменения не отраженные в настоящей документации и не приводящие к снижению технических и эксплуатационных характеристик оборудования.**

*Приложение 1.*

**Минимально допустимый радиус изгиба для деталей из стального листа.**  
AWF 7965 DIN 6935 ( 10.75)

|                           |  |     |     |     |     |     |     |     |
|---------------------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Максимальная толщина в мм | 0,4                                      | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 3,0 | 4,0 |
| Сталь с $\sigma_b$ МПа    | Минимально допустимый радиус изгиба в мм |     |     |     |     |     |     |     |
| до 390                    | 0,6                                      | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 1,6 | 2,5 | 3,0 | 5,0 |
| 390 ... 490               | 1,0                                      | 1,0 | 1,6 | 1,6 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 |
| 490 ... 640               | 1,6                                      | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 4,0 | 5,0 | 6,0 |

*Приложение 2.*

Газовые компенсаторы, устанавливаемые на листогиб\*:

| Модель   | Прижимная балка | Гибочная балка |
|----------|-----------------|----------------|
| LBA 2007 | 1x650N          | none           |
| LBA 2012 | 1x650N          | none           |
| LBA 2015 | 2x650N          | 1x850N         |
| LBA 2507 | 1x650N          | 1x660N         |
| LBA 2510 | 2x650N          | 1x850N         |
| LBA 3007 | 2x650N          | 2x660N         |
| LBA 3010 | 3x650N          | 2x760N         |

\*) – в комплектацию машины могут быть включены запасные компенсаторы. Их количество и наименование определяет производитель.